



# Land Rover Range Rover IV - Testigo luminoso del airbag encendido

## Hoja de datos

Fabricante Land Rover

Modelo vehículo Range Rover IV (LG)

VIN LG000001 – LG118277

Año de fabricación 2013 - 2014

Síntomas Se enciende el testigo luminoso del airbag. Es posible que se hayan establecido varios códigos de avería relacionados con los airbags.

## Indicación de seguridad importante

**El testigo luminoso del airbag del Land Rover Range Rover IV se enciende y es posible que se hayan establecidos códigos de avería relacionados con los airbags.**

Si se detecta el problema mencionado arriba, una posible causa shy /> podría un conector enchufable defectuoso o flojo para el airbag lateral.

Para excluir otras causas de mal funcionamiento, compruebe la periferia en la zona del sistema del airbag.

En este caso el problema se debe a un contacto constante entre el conector enchufable del airbag lateral (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Fig. 1 pos.3</span>) y el tapizado del respaldo del asiento (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Fig. 1 pos.1</span>).

Solución:

- desmonte el tapizado del respaldo del asiento
- <strong>delinee la zona marcada (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Fig. 1 pos.2</span>) del tapizado del respaldo del asiento</strong>
- <strong>(<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Fig. 1 pos.1</span>) y recórtela con una herramienta adecuada (por ejemplo, un cuchillo de corte)</strong>
- <strong>Compruebe que el conector enchufable (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Fig. 1 pos.3</span>) esté bien colocado</strong>
- posicione el conector enchufable en la zona recortada
- <strong>(<span class="gallery-mode--link" data-order="2">Fig. 2 pos.4 y 5</span>) y fíjelo en una posición libre de tensión</strong>
- coloque el tapizado del respaldo del asiento
- desbloquee el sistema de airbag

A continuación debe consultar el código de avería con un dispositivo de diagnóstico adecuado (borrar la memoria de averías si es necesario) y realizar una prueba de conducción para comprobar la medida de reparación.

### **Nota sobre los vehículos híbridos**

### **Atención**

¡Tenga en cuenta en este contexto que estos trabajos solo deben ser realizados por<shy /> un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!


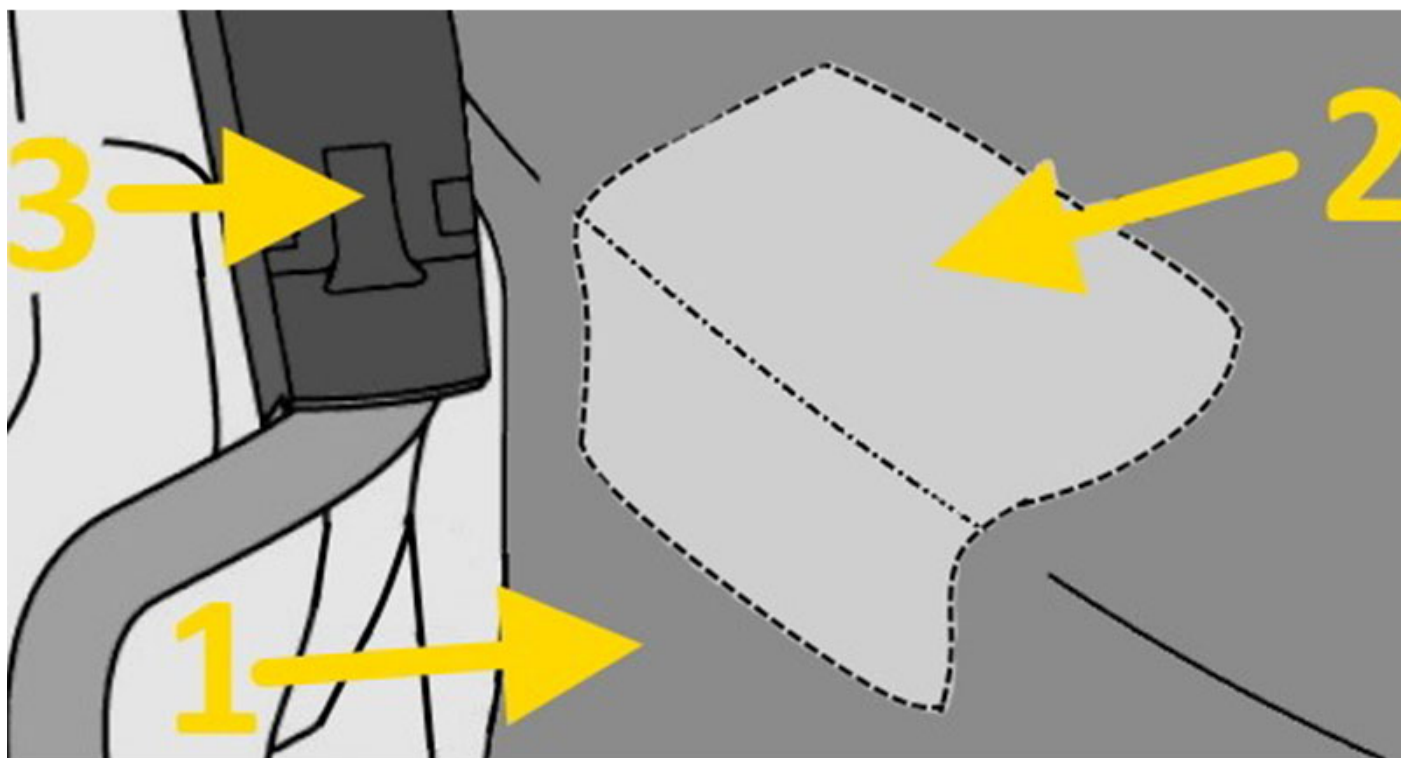


Fig. 1: Contacto permanente entre el conector enchufable del airbag lateral y el tapizado del respaldo del asiento

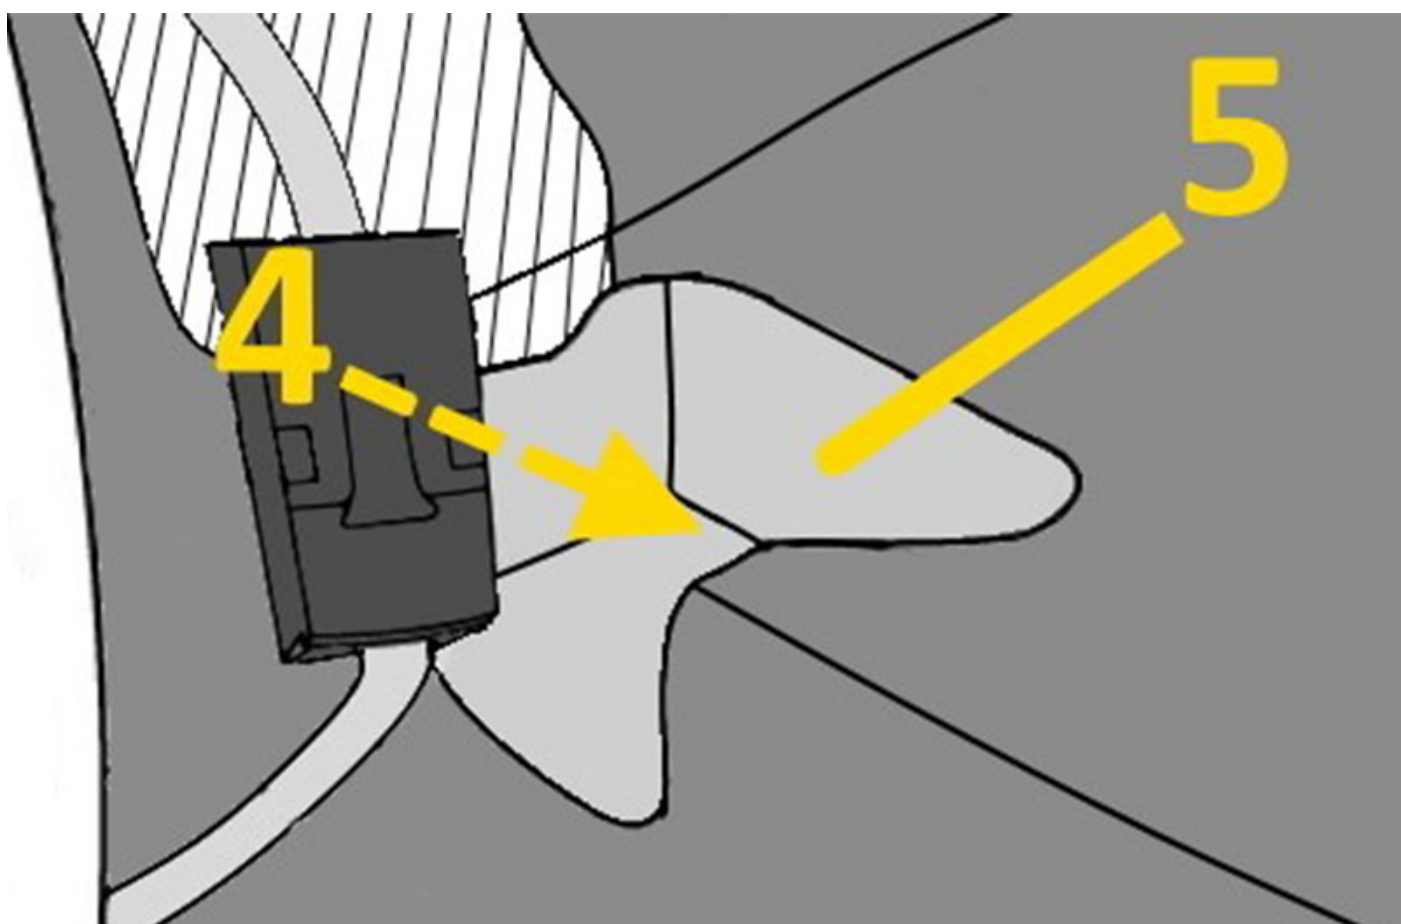

## Imagen 2: Zona recortada en el tapizado del respaldo del asiento

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.