

Mazda 3, 6, CX-7 - No funciona el tempomat | HELLA

Mazda

3 (BL)

6 (GH)

CX-7 (ER)

Código motor: R2AA (2,2 MZR-CD)

No funciona el tempomat,

el motor se apaga durante la conducción

Si en los vehículos arriba mencionados se observa que el motor se apaga durante la conducción, puede deberse a un fallo en el sensor del árbol de levas. Además, el tempomat no funciona, el testigo luminoso de control del motor se enciende y el tacómetro y/o cuentarrevoluciones tampoco funcionan.

En la unidad de control del motor se ha registrado el siguiente código de avería:

- P0341 cuyo significado es:

Sensor de posición del árbol de levas A, línea de cilindros 1

El sensor/emisor de impulsos está suelto, abertura, arnés de cables.

Para solucionar este problema deberá comprobarse el sensor del árbol de levas y el cable de suministro que une el sensor y la unidad de control del motor por si se hubiera producido un cortocircuito o no hubiera suministro; se sustituirán las piezas necesarias.