

Mazda 3 - El motor no funciona correctamente | HELLA

Mazda

Mazda 3

Todos los modelos con código motor MZR-CD

(RF-Turbo)

El motor no funciona correctamente.

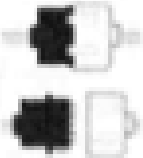
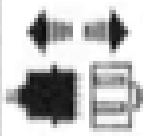
Si se observa el fallo arriba mencionado, podría deberse a una avería en la electroválvula del regulador de presión del combustible. También podrían detectarse los siguientes fallos:

- Fallo esporádico del motor.
- Pérdida esporádica de potencia.
- Mal comportamiento del arranque en frío.
- El motor no acelera correctamente.

En algunos casos podría encenderse el testigo luminoso de control del motor y podría registrarse el código de avería P0089.

Como primera medida deberá comprobarse si ha entrado aire en el circuito de alimentación del combustible o si éste presenta alguna fuga; también deberá comprobarse el filtro del combustible y, en caso necesario, deberá sustituirse.

Indicaciones para comprobar en el motor con el conector desenchufado.

Klemmen	Leitungsfarbe/Nummer		Prüfbedingung	Richtwert
A u. B	gr/rt u. gn/ws		20°C	2,1 Ω

Si no se localizara aquí ningún fallo, deberá presuponerse que la electroválvula del regulador de presión del combustible está averiada.