

Mercedes-Benz Clase E - El airbag del acompañante está desactivado | HELLA

Mercedes-Benz

Clase E

Fecha de fabricación: 10/2015 – 09/2016

El airbag del acompañante está desactivado

Aviso en el tablero de instrumentos

Si se detecta la problemática arriba mencionada, puede deberse a un fallo en el montaje del sensor de ocupación de asientos (Weight Sensing System).

En tal caso, en una posición concreta del asiento del acompañante, la manguera de presión del sistema de sensor de ocupación de asientos puede haber quedado pinzada.

Esta circunstancia puede provocar un fallo en la información de la unidad de control (el acompañante no es detectado) y se desactiva el airbag del acompañante.

Solución:

Comprobar el montaje del sistema de sensor de ocupación de asientos en un taller autorizado y, en caso necesario, sustituir la manguera de presión y la esterilla del sistema siguiendo las instrucciones del fabricante.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.