

Mercedes Benz ML 270 CDI - Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

Mercedes Benz

ML 270 CDI

Fecha de fabricación: 11.1999 - 06.2005

Motor: OM 612.963

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

El vehículo funciona en modo de emergencia

Código de avería: P1189 "Desconexión del canal de admisión"

El motor pierde potencia

Si en el modelo mencionado se detectan algunas o varias de las averías que se nombran aquí, puede deberse a que se ha roto la varilla que regula el canal de llenado del motor. En este caso hay que desmontar dicha varilla y sustituirla por otra del mismo fabricante del vehículo.

Recambios:

Clip de fijación: 611 098 01 26

Varilla: 611 098 02 26

A este respecto, tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del vehículo para el montaje y el desmontaje.



ⓘ Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.