

# **Mercedes Benz W210 - El testigo de control del ESP se enciende | HELLA**

**Mercedes Benz**

**W210**

**Todos los modelos con ESP**

**Año modelo: 2000**

## **El testigo de control del ESP se enciende**

Si se detecta la avería arriba descrita, puede deberse a un fallo o a un defecto en el interruptor de la luz de freno (interruptor de posición de la luz de freno). Además, también puede registrarse el código de avería C1200 en la unidad de control del ESP.

Desmontar el interruptor de la luz de freno y comprobar que tiene el nº de recambio correcto.

Indicación:

El recambio con nº 001 545 2109 no es, en este caso, el interruptor de la luz de freno correcto.

Desmontar el interruptor de la luz de freno, comprobar si lleva el nº de recambio correcto y montar uno nuevo que sea correcto.

Interruptor de la luz de freno (nº de artículo:) 001 545 3109

A continuación, borrar los registros de avería de la memoria.