



Mercedes Clase E W211 - Ruidos al iniciar la marcha y al cambiar de marcha hacia adelante a marcha atrás

Hoja de datos	
Fabricante	Mercedes
Modelo de vehículo	Clase E W211
Motor	Todos
Año de fabricación	2002 - 2010
Síntoma	Ruidos al iniciar la marcha

Indicación de seguridad importante

Ruidos en la parte trasera del vehículo al iniciar la marcha


En los vehículos mencionados anteriormente pueden producirse ruidos no específicos, como golpes o chasquidos, procedentes de la parte trasera del vehículo. Se notan especialmente al iniciar la marcha o al cambiar de marcha hacia adelante a marcha atrás. Una posible causa es una holgura excesiva entre el cojinete de la rueda trasera y el eje de transmisión. Puede solucionar este problema de la siguiente manera:

- Desmonte la articulación del eje de transmisión del cubo de la rueda trasera (si es necesario, desmonte el eje de transmisión)
- Limpie las superficies de contacto de la articulación del eje de transmisión y del cojinete de la rueda (cubo de la rueda)
- Aplique laca especial (A0009890152) a la superficie de contacto del eje de transmisión y deje secar durante al menos 1 hora
- Monte el eje de transmisión, utilizando para ello una tuerca de fijación nueva y observando el par de apriete prescrito

- Realice una marcha de prueba

Nota

Se recomienda llevar a cabo la medida en ambos lados del vehículo.

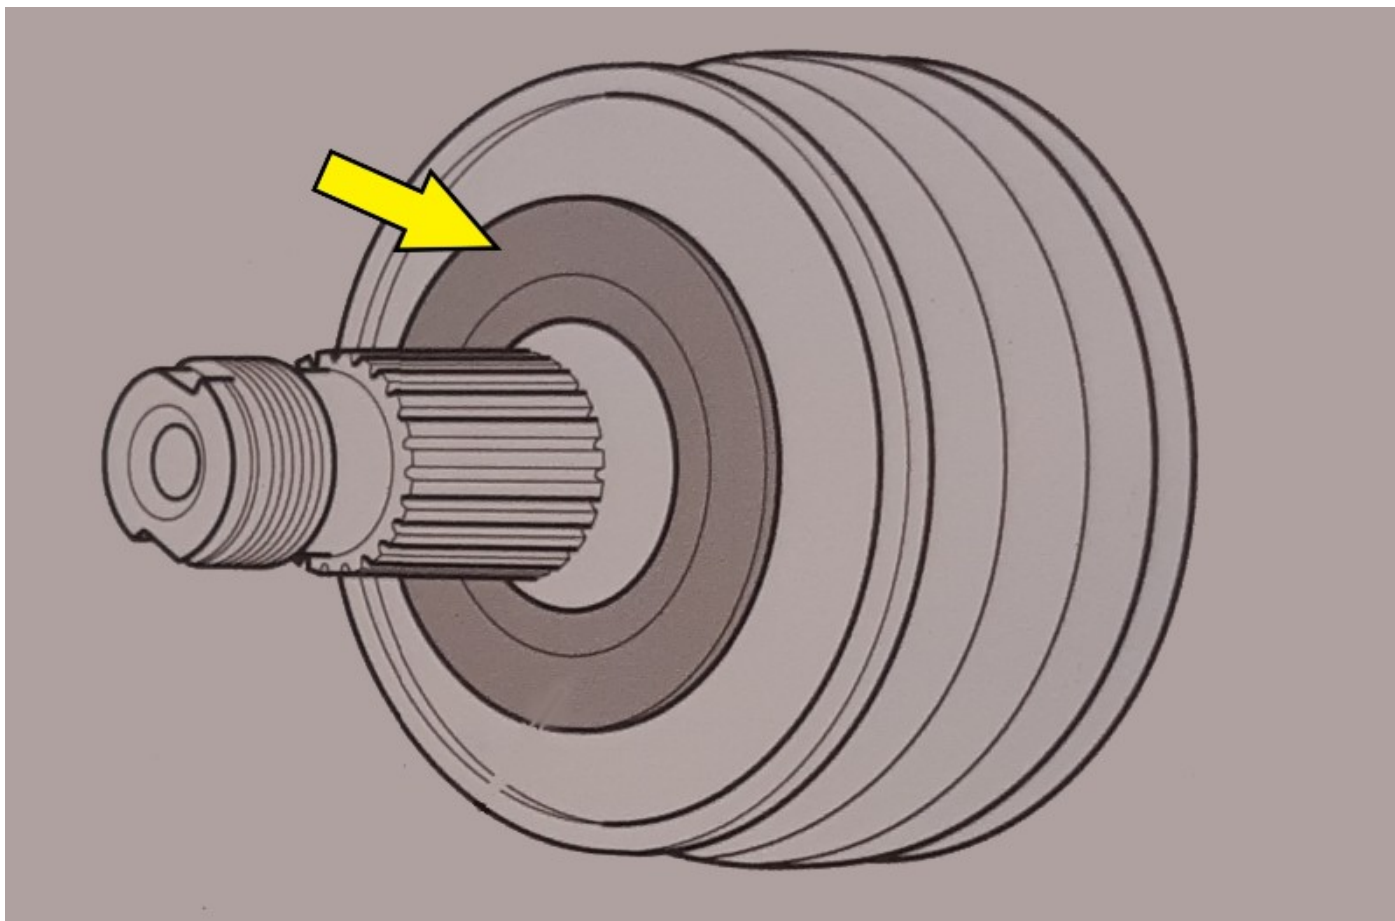

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.