

Mini (R50/52/53) - Los pilotos de freno están siempre encendidos | HELLA

Mini (R50/52/53)

Fabricados entre 2002 y 2006

Todos los modelos con aire acondicionado

Los pilotos de freno están siempre encendidos

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, podría ser debido a que ha entrado agua en el mazo de cables principal. Si los conductos de evacuación del agua de la caja del evaporador están obstruidos, podría acumularse demasiada agua. El agua acumulada penetra en el mazo de cables a través de las conexiones de enchufe de la caja del evaporador. En algunas ocasiones, incluso el propio mazo de cables podría ser la causa. Los cables podrían no estar dispuestos del modo adecuado, con lo que podrían presionar sobre los conductos de evacuación que reducirían su sección transversal. En este caso debe procederse de la siguiente manera:

- Comprobar el paso de los conductos de evacuación del agua y limpiarlos si es necesario.
- Comprobar la colocación de los cables y disponerlos correctamente si es necesario.
- Secar las conexiones de los enchufes y comprobar si presentan corrosión; en caso necesario, limpiarlas o sustituirlas.