

Nissan X-Trail - No funciona la ventilación interior | HELLA

Nissan

X-Trail (T30)

Fecha de fabricación: 2003 - 2010

Motor: Diésel

No funciona la ventilación interior

Si en los vehículos arriba mencionados falla la ventilación interior de manera parcial o total, puede deberse a un defecto en la regulación electrónica del soplador.

Un defecto en la regulación electrónica del soplador puede afectar al funcionamiento de algunos o de todos los niveles de la ventilación. En primer lugar deberán revisarse los fusibles. El regulador va montado en la zona de los pies del acompañante y puede desmontarse de modo muy sencillo, simplemente retirando 2 tornillos. Con la ayuda de un plano de conexiones puede comprobarse el regulador del soplador, que va conectado a un enchufe de 3 polos, con el fin de verificar que el suministro de corriente sea correcto.

Si resulta evidente que la carcasa de plástico se ha sobrecalentado (imagen), puede deberse a que el regulador esté averiado.

