

# **Opel Astra H - Ruidos / El alternador falla | HELLA**

**Opel**

**Astra H**

**Fabricados a partir de 2004**

**Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

## **Ruidos / El alternador falla**

En los vehículos arriba mencionados, una avería en la polea de rueda libre del alternador puede provocar que falle el alternador.

Si la tapa de protección de la polea de rueda libre falla o tiene algún defecto, puede provocar que el cojinete se desgaste antes de tiempo. Ello puede detectarse normalmente por los ruidos que produce un cojinete averiado.

Para solucionar este problema debe sustituirse la rueda libre o, en último caso, el alternador.

Nota: Al montar el alternador fíjese que lleve la tapa de protección. También puede adquirirse a través del fabricante del vehículo con el siguiente nº de artículo: 93167817.

Las imágenes muestran a modo de ejemplo la tapa de protección y la rueda libre:



