

# **Opel Astra H, Zafira B - Se enciende el testigo luminoso de control del ABS | HELLA**

**Opel**

**Astra H, Zafira B**

Todos los modelos fabricadosbr /> desde 2005/em>

Se enciende el testigo luminoso de control del ABS

Código de avería: C0045, C0050

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta uno o varios de estos fallos, puede deberse a que ha entrado agua en las conexiones de los sensores de ángulo de giro de las ruedas. En este caso,

hay que comprobar los juegos de cables de los sensores del ABS situados en el cubo de las ruedas. Si se confirma que

ha entrado agua en las conexiones o éstas presentan corrosión, habrá que sustituir el conector y el sensor afectados. Antes del montaje hay que aplicar grasa de silicona en las conexiones nuevas y en las que no estén dañadas.