

Opel Corsa D - El testigo luminoso de advertencia del sistema antibloqueo ABS está activado | HELLA

Opel Corsa D

Fabricados a partir de 2007

Todos los modelos

El testigo luminoso de advertencia del sistema antibloqueo ABS está activado

Se registra el código de avería C0035 o C0040 en la unidad de control

Si en los vehículos arriba mencionados se registra el código de avería C0035 "Sensor nº de revoluciones rueda delantera izquierda", o bien C0040 "Sensor nº de revoluciones rueda delantera derecha", puede deberse a impurezas en el anillo sensor ABS.

En este caso, antes de sustituir los sensores, deberán realizarse las siguientes tareas:

- Desmontar el sensor ABS
- Comprobar si el anillo sensor presenta alguna impureza, como grasa o partículas de suciedad en el palier.
- En caso necesario, deberá limpiarse el anillo sensor ABS con un bastoncillo de algodón impregnado con limpiafrenos.
- Secar las distintas piezas con aire a presión

A continuación deberá comprobarse si se ha logrado el objetivo que se pretendía con la limpieza del anillo sensor.