

# **OPEL Vivaro - Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA**

**OPEL**

**Vivaro**

**Fecha de fabricación: 2011 – 2013**

**Nº chasis: BV600001 – DV602062**

**Código motor: M9R-630**

## **Se enciende el testigo luminoso de control del motor.**

En el vehículo arriba mencionado se detecta que el testigo luminoso de control del motor se enciende cuando se conduce durante un largo trayecto cuesta abajo.

Además, en la unidad de control del motor se registran los códigos de avería P0201, P0202, P0203 y P0204 (cuyo significado es:

válvula de inyección / boquilla 1-4, fallo en la función circuito de corriente).

La causa de este fallo puede ser una calibración incorrecta de la unidad de control del motor.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha tomado las medidas pertinentes.

A partir de la semana 5 / 2013 ya puede adquirirse una actualización del software.

A partir del 26-11-2012 y del nº de chasis WOLF7B1AEDV602062 ya ha empezado a utilizarse otro software.