

# **Opel Vivaro: encendido incontrolado de la luz de advertencia ABS-Service-Stop durante la conducción | HELLA**

**Opel Vivaro**

**Todos los modelos**

**Encendido incontrolado de la luz de advertencia ABS-Service-Stop durante la conducción**

**Año de fabricación: 2001-2003**

**No hay ningún código de error almacenado en la unidad de control**

Si se detecta el fallo mencionado anteriormente, una posible causa puede ser un motor del limpiaparabrisas defectuoso.

El motor del limpiaparabrisas genera interferencias que pueden provocar fallos y hacer que se encienda la luz de aviso del ABS.

**Instrucciones de reparación**

En caso de reparación, recomendamos seguir los siguientes pasos: Compruebe el sistema antibloqueo y asegúrese de que no haya ninguna otra causa responsable del fallo. Compruebe el motor del limpiaparabrisas y, si es necesario, sustitúyalo

Si el motor del limpiaparabrisas sigue funcionando correctamente, el fabricante del vehículo ofrece como alternativa un filtro antiparasitario. El filtro se integra en la conexión eléctrica del motor del limpiaparabrisas y puede filtrar o suprimir estas interferencias. Pieza de repuesto: Filtro antiparasitario 90513022 En este contexto, tenga en cuenta las instrucciones de reparación del fabricante del vehículo