

# **Opel Zafira B - Se producen ruidos en el compartimento del motor que se transmiten al interior del vehículo | HELLA**

**Opel**

**Zafira B**

**Año de fabricación: 2005**

**Con aire acondicionado**

**Se producen ruidos en el compartimento del motor que se transmiten al interior del vehículo**

En los vehículos arriba mencionados pueden producirse ruidos en el compartimento del motor si éste está caliente. Estos ruidos aparecen sobre todo al acelerar o cuando se circula entre 2000 y 3000 r.p.m.

Este fallo puede deberse a que la cinta aislante entre el larguero del bastidor y el conducto del refrigerante (ver imagen) no esté bien colocada.

Asegúrese de que la cinta aislante esté ahí y de que esté colocada correctamente. Si no fuera así, habría que ponerla. Debe prestarse atención para que el conducto del refrigerante no toque el larguero del bastidor.

De otro modo, el ruido que produce el flujo del refrigerante podría transmitirse hasta el interior del vehículo a través de la carrocería. Es importante que la cinta aislante sobresalga unos 5 mm del borde del larguero del bastidor.

Nota: La siguiente cinta aislante está indicada para este uso N° Art. Hella: 9MJ 351 018-011