



Peugeot 308 - Código de avería P1385 y tirones al acelerar

Hoja de datos

Fabricante	Peugeot
Modelo de vehículo	308
Motor	1.6 THP-EP6
Año de fabricación	a partir de 2007
Síntoma	Código de avería P1385 - "Detección de fallos de encendido" Tirones al acelerar

ⓘ Indicación de seguridad importante

Peugeot 308 - Tirones al acelerar

Si se detecta el fallo mencionado en estos modelos de vehículo, una posible causa puede ser un sensor de picado mal conectado o defectuoso.

En este caso, la unidad de control recibe una falsa "señal de picado" y, por tanto, modifica el momento de encendido, lo que tiene un efecto negativo en el comportamiento de aceleración. Si en el transcurso del diagnóstico no se constata ningún fallo en la preparación de la mezcla, el sistema de encendido o el turbocompresor, no estaría de más echar un vistazo al sensor de picado.

En este caso deberá revisarse el sensor de picado y sustituirse si fuera preciso. A continuación, borre las entradas de la memoria de averías.

 **NOTA**

¡Respete siempre en este contexto las indicaciones de reparación del fabricante del vehículo!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.