

# **Peugeot Modelo 307 - Ruidos en el eje trasero | HELLA**

**Peugeot**

**Modelo 307**

**Año de fabricación 2005 - 2006**

**Todos los modelos**

**Ruidos en el eje trasero**

**Se atasca el freno de mano**

Si se detecta el fallo arriba mencionado, puede deberse a que el cable del freno de mano se haya quedado aprisionado o esté demasiado tenso.

Si se ha dañado el guardapolvos de protección o el revestimiento, puede haber entrado agua o suciedad hasta el cable bowden. La propia corrosión o algunos daños internos podrían provocar que el cable del freno de mano se hubiera quedado atascado. La palanca de la pinza de freno no logra llegar a su posición final, lo que origina una ligera presión de la pastilla de freno sobre el disco de freno. La fricción producida durante la conducción crea ruidos desagradables y también produce un desgaste de la pastilla y del disco de freno. En este caso deberá comprobarse el cable del freno de mano y, si fuera necesario, deberá sustituirse.



**Si se hubieran dañado las pastillas o los discos de freno, también se recomienda sustituirlos.**

img src="[\_ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi\_es\_brakes\_peugeot\_307\_festklemmen-der-handbremse001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />