



Renault Clio II - El vehículo no arranca

Hoja de datos

| | |
|--------------------|---|
| Fabricante | Renault |
| Modelo de vehículo | Clio II |
| Motor | 1.5L DCI K9K-712 |
| Año de fabricación | 2003-2012 |
| Síntoma | El vehículo no arranca Código de avería 4232 "Regulación de la presión del raíl |

Indicación de seguridad importante

Renault Clio II - El vehículo no arranca

Si se detecta el error arriba mencionado, puede deberse a una junta defectuosa de la válvula de seguridad de alta presión. Las juntas defectuosas hacen que el combustible se desvíe del lado de alta presión hacia la carcasa de la bomba y entre en el circuito de baja presión. Por lo tanto, no se puede generar la presión de combustible de al menos 150 bar necesaria para arrancar el motor.

La válvula de seguridad, instalada en la parte inferior de la bomba de alta presión, debe desenroscarse para comprobar las juntas. En caso de reparación se deben sustituir siempre las dos juntas. Dado que el fabricante del vehículo no ofrece recambios, las juntas deben solicitarse al fabricante de la bomba o a un comercio de recambios independiente.

NOTA

¡Respete siempre en este caso las instrucciones de diagnóstico y reparación del fabricante del vehículo y del sistema!

Esto también podría interesarle

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.