

Renault Espace IV - Ruido de rozamiento sin accionar el freno | HELLA

Renault Espace IV

Año de fabricación: 2002-2014

Todos los modelos

Freno de disco del eje trasero

Ruido de rozamiento sin accionar el freno

Pastillas de freno desgastadas por un lado

Fuerte desgaste del disco de freno

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta alguna de estas situaciones, puede deberse a que el casquillo guía de la pinza de freno esté atascado o corroído. Si la carcasa de aluminio presenta una fuerte oxidación en la zona interior de los orificios, se estrecha el espacio para los manguitos de suspensión, lo que puede provocar que se atasquen los pernos guía.



Solución

Debido a que esta circunstancia no es visible desde fuera, es imprescindible comprobar los casquillos guía de la pinza siempre que se realice una reparación en los frenos:



Para ello, utilice una herramienta escariadora adecuada con el fin de reparar los orificios de modo uniforme. Al realizar esta reparación quizá sea necesario sustituir los manguitos de suspensión y los pernos guía.

Si la oxidación es muy profunda y, por tanto, no es posible llevar a cabo una reparación segura, deberá sustituirse la pinza de freno.

