

Seat Ibiza (KJ) - Comportamiento atípico de la dirección | HELLA

Seat

Ibiza (KJ)

Fecha de fabricación: 31.01.2017-13.07.2017

Nº de chasis: ...000324 - ...029443

Comportamiento atípico de la dirección

Problemas con el sistema de la dirección

Si se detecta la problemática arriba mencionada, puede deberse a que la columna de la dirección no esté bien fijada.

En tal caso existe la posibilidad de que el tornillo de la columna de la dirección (ver imagen) se haya montado sin haber respetado el par de apriete prescrito.

Esta circunstancia puede provocar que el comportamiento de la dirección sea impreciso.

Solución:

Llevar el vehículo a un taller autorizado para poder realizar una comprobación profunda.

En el taller se comprobará el par de apriete del tornillo y, en caso necesario, se fijará siguiendo el par de apriete prescrito por el fabricante (20 Nm + 180°).

Esta tarea deberá documentarse con una pegatina que lleve la indicación "45N7" en la zona del compartimento del neumático de repuesto.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

