

# **Suzuki Alto (GF) - El testigo luminoso de advertencia de presión del aceite se enciende durante la conducción (el nivel de aceite del motor es correcto) | HELLA**

**Suzuki**

**Alto (GF)**

**Año de fabricación: 2009-2015**

**Nº de chasis: a partir de MA3GFC31S00466067**

**Motor: 1.0 (AMF) K10B**

**El testigo luminoso de advertencia de presión del aceite se enciende durante la conducción (el nivel de aceite del motor es correcto)**

Si se detecta la problemática arriba mencionada, puede deberse a una avería en la bomba de aceite del motor.

En este caso, el funcionamiento de la bomba de aceite del motor se ha visto afectado por un fallo en la válvula de sobrepresión.

Solución:

Para descartar otras posibles causas, en primer lugar deberán comprobarse todos los elementos periféricos (nivel de aceite del motor, sensores, etc.).

Si no se detecta ningún fallo, deberá sustituirse la bomba de aceite del motor.

Deberá procederse de la siguiente manera:

- Leer y borrar la memoria de averías con un equipo de diagnosis adecuado (p.ej. mega macs 66 de Hella Gutmann).
- Siguiendo las instrucciones del fabricante deberá sustituirse la bomba de aceite del motor averiada por una mejorada

con nº de E.O. 16100M68K02.

- Renovar el aceite del motor y el filtro del aceite.

- Consultar la memoria de averías y borrarla en caso necesario

A continuación, se realizará una conducción de prueba y se consultará de nuevo la memoria de averías.