



# Suzuki SX 4 S-Cross - Mal funcionamiento del sistema de navegación

## Hoja de datos

Fabricante	Suzuki
Modelo de vehículo	SX 4 S-Cross
Motor	Todos los modelos con sistema de navegación
Año de fabricación	a partir de 04.2017
Síntoma	Mal funcionamiento del sistema de navegación

## ⓘ Indicación de seguridad importante

## Mal funcionamiento de la visualización para la navegación

En los vehículos arriba indicados se reclama el siguiente problema. Durante la navegación se puede producir un mal funcionamiento de la pantalla (p. ej., la visualización de la imagen se retrasa). Como causa de este mal funcionamiento se diagnosticó un cable de la antena de techo aprisionado/dañado. Durante el montaje el cable puede quedar atrapado entre la base de la antena y la chapa del techo. Esto puede provocar interrupciones en el cable y, por consiguiente, causar las perturbaciones mencionadas. Para solucionar este problema, proceda de la siguiente manera:

- Desmonte la antena de techo siguiendo las instrucciones del fabricante
- Compruebe si el cable está dañado y, en caso necesario, sustituya la antena (núm. de equipo original 39253-68L21-000)
- Instale la antena de techo siguiendo las instrucciones del fabricante, asegurándose de tender correctamente el cable de la antena.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa

por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.