



# Tesla Y - Penetración de agua en el ventilador del habitáculo

## Hoja de datos

Fabricante	Tesla
Modelo de vehículo	Y
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2022
Síntoma	Ruidos del ventilador del habitáculo


### ⓘ Indicación de seguridad importante

## Penetración de agua en el lado del acompañante - Ruidos del ventilador del habitáculo

En los vehículos mencionados arriba puede entrar agua en el espacio para los pies del acompañante debido a una junta defectuosa en la caja de ventilación del filtro de aire del habitáculo. Esto es particularmente notable durante la aceleración rápida. La moqueta y la alfombrilla se empapan considerablemente. También puede penetrar agua hasta el ventilador del habitáculo y provocar ruidos fuertes y chirriantes del ventilador.

Para confirmar la causa, deben retirarse los filtros de aire del habitáculo. Se puede acceder a ellos desde el compartimento del motor (debajo de la tapa de la caja de aguas). Encima de la caja de ventilación se ve una junta. Si está suelta o no tiene presión de contacto, el agua entrará en el interior del vehículo a través de la carcasa de ventilación y las cajas de ventilación cuando llueva.

Las medidas correctoras o de reparación deben llevarse a cabo de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo.

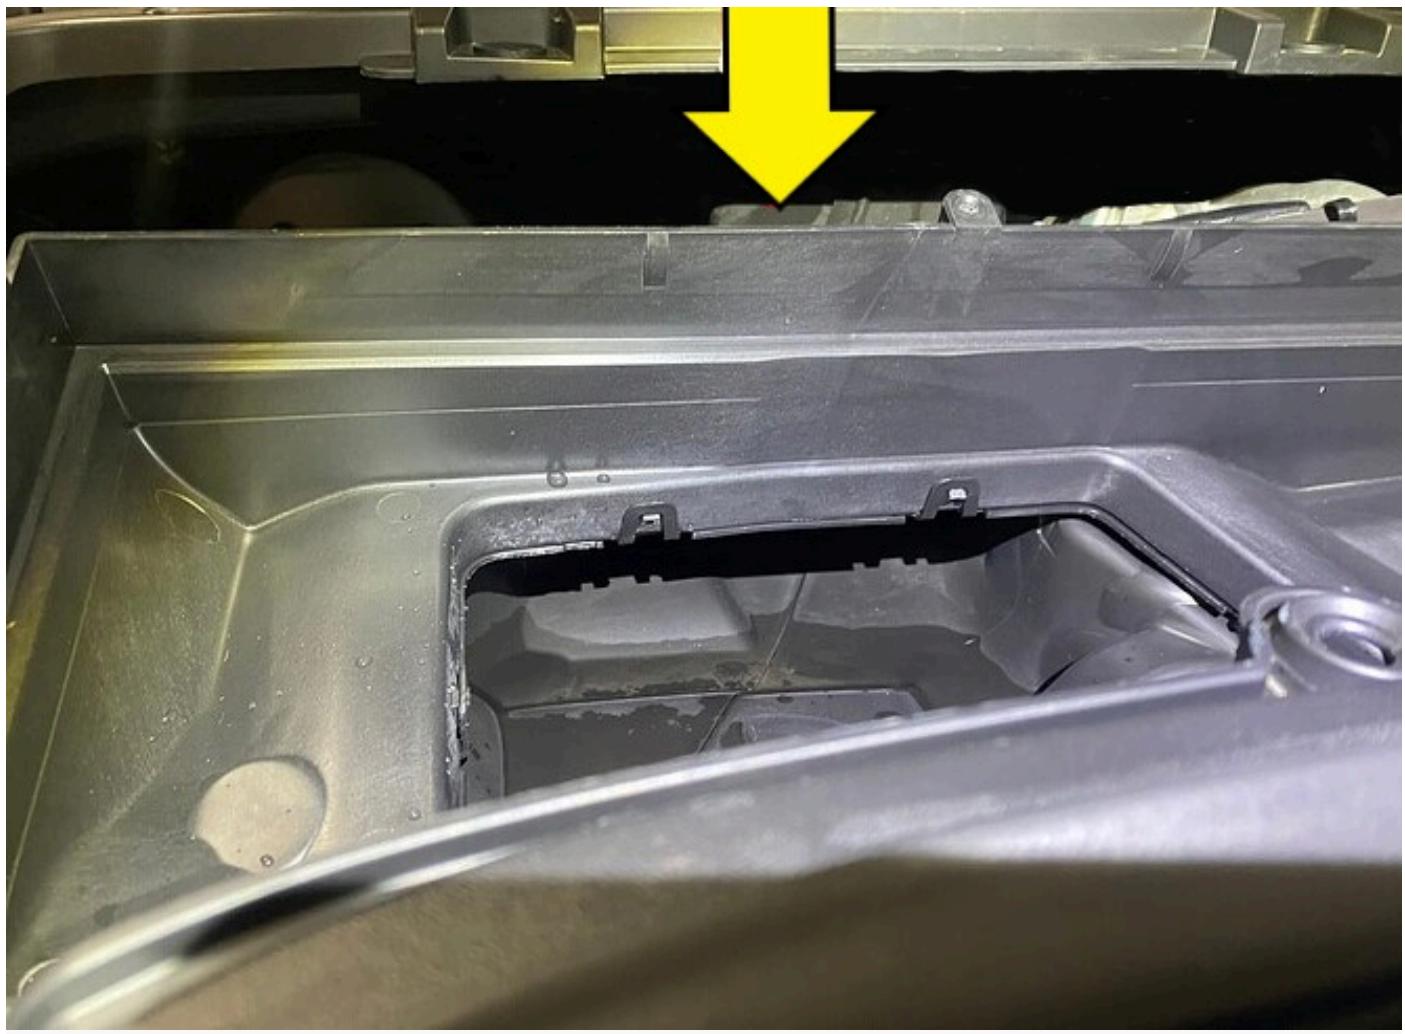

Junta de la caja de ventilación del filtro de aire del habitáculo

**ⓘ Nota**

¡Observe siempre en este contexto las instrucciones de reparación del fabricante del vehículo!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.