



Toyota C-HR: ruidos procedentes del compartimento del motor

Hoja de datos

Fabricante	Toyota
Modelo de vehículo	C-HR
Motor	1,2i
Código del motor	8NR-FTS
Año de fabricación	2016 - 01/01/2018
Síntoma	Ruidos procedentes del compartimento del motor

ⓘ Indicación de seguridad importante

Ruidos no específicos y traqueteos procedentes del compartimento del motor

En los vehículos mencionados se pueden producir ruidos no específicos y traqueteos procedentes del compartimento del motor.
Una posible causa es la válvula de control de la presión de sobrealimentación, que puede vibrar debido a las fluctuaciones de presión.
Para solucionar esto, es aconsejable sustituir el conducto de vacío por una versión modificada (25781-47030) y, adicionalmente, montar una abrazadera de sujeción (23841-28050).

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.