



Volkswagen Transporter T6 - Marcha en ralentí irregular / el motor se apaga

Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	Transporter T6
Motor	CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Año de fabricación	2015 - 2019
Síntoma	Marcha en ralentí irregular / el motor se apaga

ⓘ Indicación de seguridad importante


El motor marcha de forma irregular en la fase de calentamiento / el motor se apaga después del arranque en frío

Si el motor frío de los vehículos arriba mencionados se cala tras el arranque o marcha de manera irregular, la causa puede ser una fuga en la zona de admisión. En la unidad de control puede haber almacenados varios códigos de error relativos a un flujo de aire incorrecto. Es posible que se encienda el testigo de control del motor.

Se debe prestar especial atención a la conexión entre el sensor de masa de aire y el filtro de aire. Existe la posibilidad de que la junta de estanqueidad esté dañada o mal colocada.

Para solucionarlo, separe la conexión y compruebe que la junta de estanqueidad esté correctamente colocada. Es posible que haya que cambiarla.

En algunos casos puede que incluso falte la junta de estanqueidad. Que se olvidara durante los trabajos de mantenimiento o reparación anteriores.

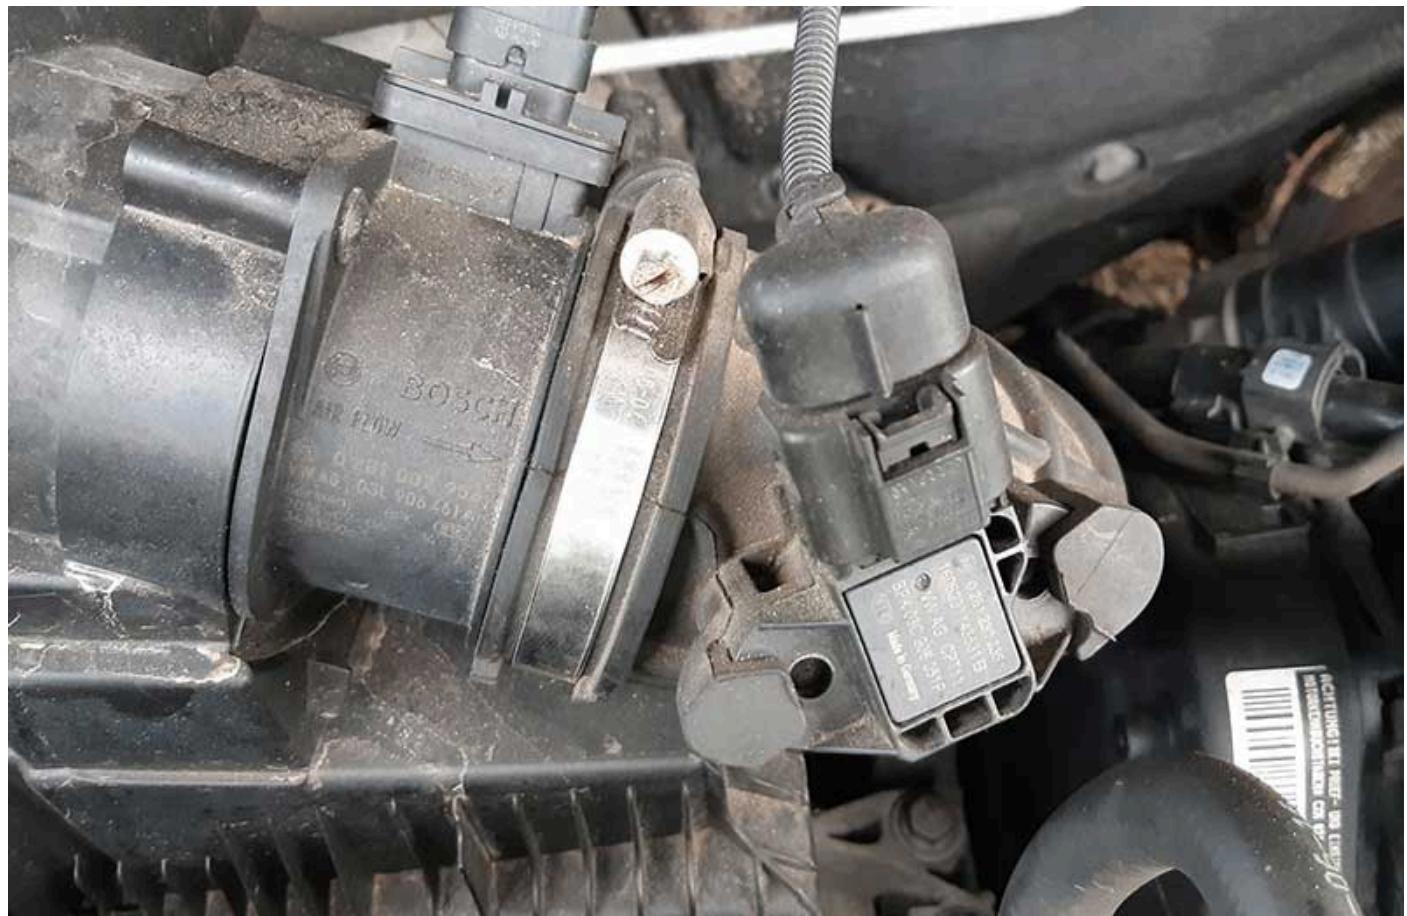

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.