



Volkswagen Up / Seat Mii - arranque del motor defectuoso: código de avería 4629

Hoja de datos

Fabricante	Seat / Volkswagen
Modelo de vehículo	Mii / Up
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2012 - 2019
Síntoma	Arranque del motor defectuoso

Indicación de seguridad importante


El motor arranca sólo tras un largo proceso de arranque

Si en los vehículos mencionados se producen dificultades al arrancar, esto puede deberse a diversas causas. A menudo, el motor sólo arranca después de accionar el motor de arranque (arrancador) durante más de 10 segundos. A veces son necesarios varios procesos de arranque para que el motor se ponga en marcha.

Como primer paso, se debe leer la memoria de averías. El código de avería 4629 (el relé principal se abre demasiado pronto) puede estar almacenado aquí. [\(Fig. 1\)](#) Esto hace suponer que un relé está averiado. Se puede acceder a los relés con relativa facilidad tras retirar la cubierta izquierda del salpicadero. [\(Fig. 2\)](#) Mediante un plano de relés debe determinar la posición del relé o relés principales [\(Fig. 3\)](#). Uno de los relés controla la bomba de combustible. Si el relé está defectuoso, esto explicaría por qué el motor no arranca.

Otra posible causa puede ser una batería débil.shy /> Durante el proceso de arranque la tensión de a bordo cae por debajo del umbral en el que se cierra el relé de la bomba de combustible. Por lo tanto, el motor sólo arranca cuando la tensión de a bordo vuelve a subir. En este caso basta con sustituir la batería del vehículo.

Como último recurso se puede llevar a cabo, si procede, una actualización del software.

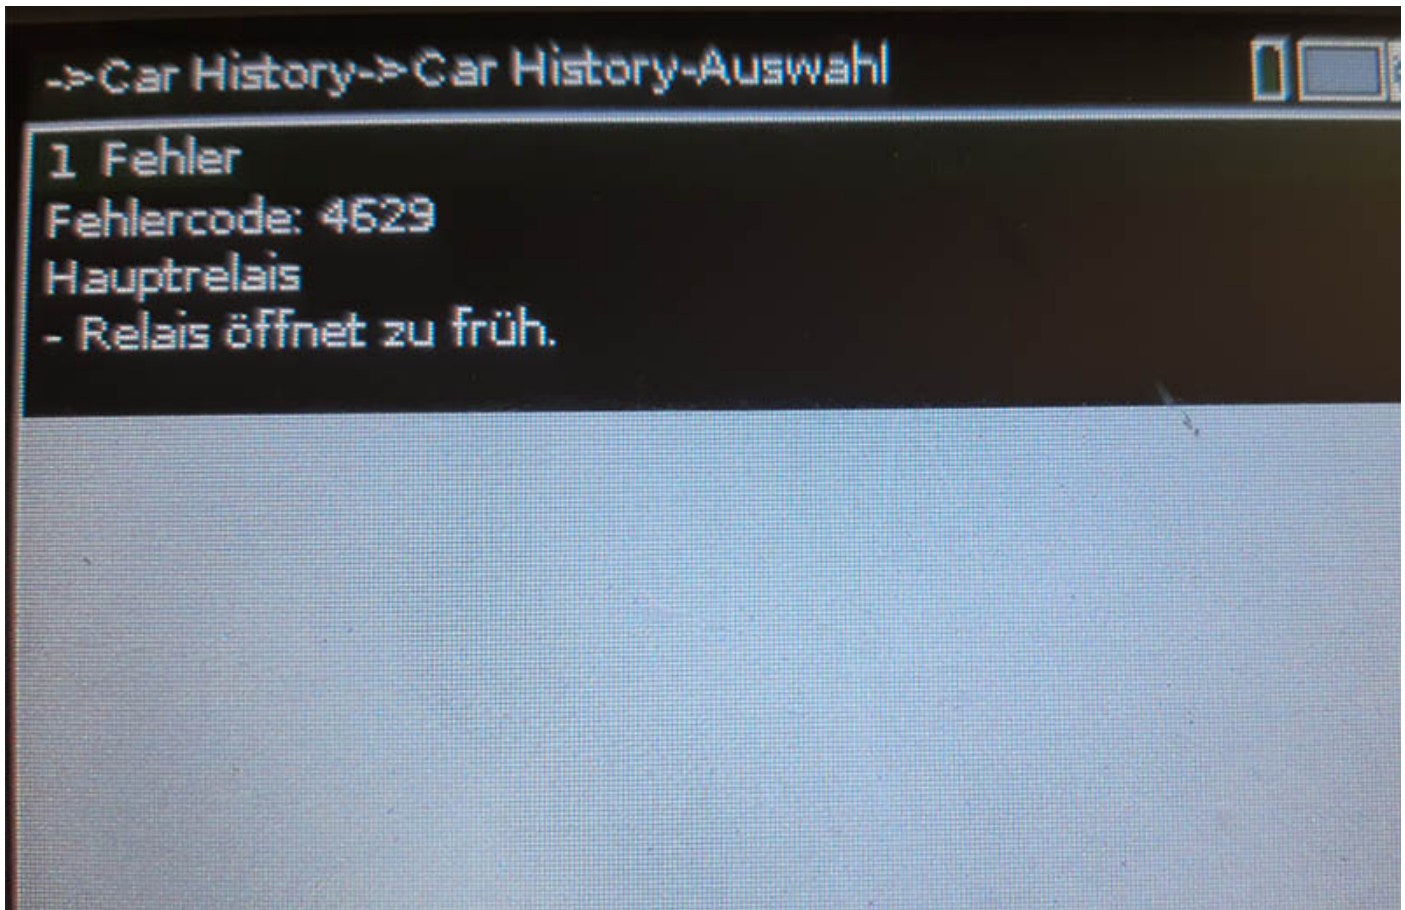

Código de avería 4629



Tapa del salpicadero



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.