




VW, Audi, Seat, Skoda - Alcance insuficiente de las luces y los faros deslumbran

 
Hoja de datos

Fabricante	VW Audi Seat Skoda
Modelo de vehículo	Varios modelos
Síntoma	Alcance insuficiente de las luces, los faros deslumbran

Indicación de seguridad importante

VW, Audi, Seat, Skoda - Alcance insuficiente de las luces o mala iluminación de la carretera tras la sustitución de las bombillas H7

Después de cambiar las bombillas de los faros principales de los vehículos mencionados, la iluminación de la carretera puede ser inadecuada o se deslumbra al tráfico que circula en dirección contraria. Esto sucede especialmente cuando se utilizan bombillas H7. Hay dos razones para ello. O bien el portalámparas del faro permite diferentes posiciones de montaje, o bien la bombilla no se ha colocado correctamente (torcida) durante el montaje. Esto provoca una dispersión incontrolada de la luz (Fig. 1).

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente comprobar la correcta instalación después de cambiar la bombilla. La imagen de proyección de la luz puede comprobarse con la ayuda de un comprobador de faros. La figura 2 muestra que la instalación se ha realizado correctamente. Aquí son claramente visibles el límite claro/oscuro y también el ángulo asimétrico.

Esta información también puede aplicarse a vehículos de otros fabricantes.



Figura 1: Dispersión incontrolada de la luz

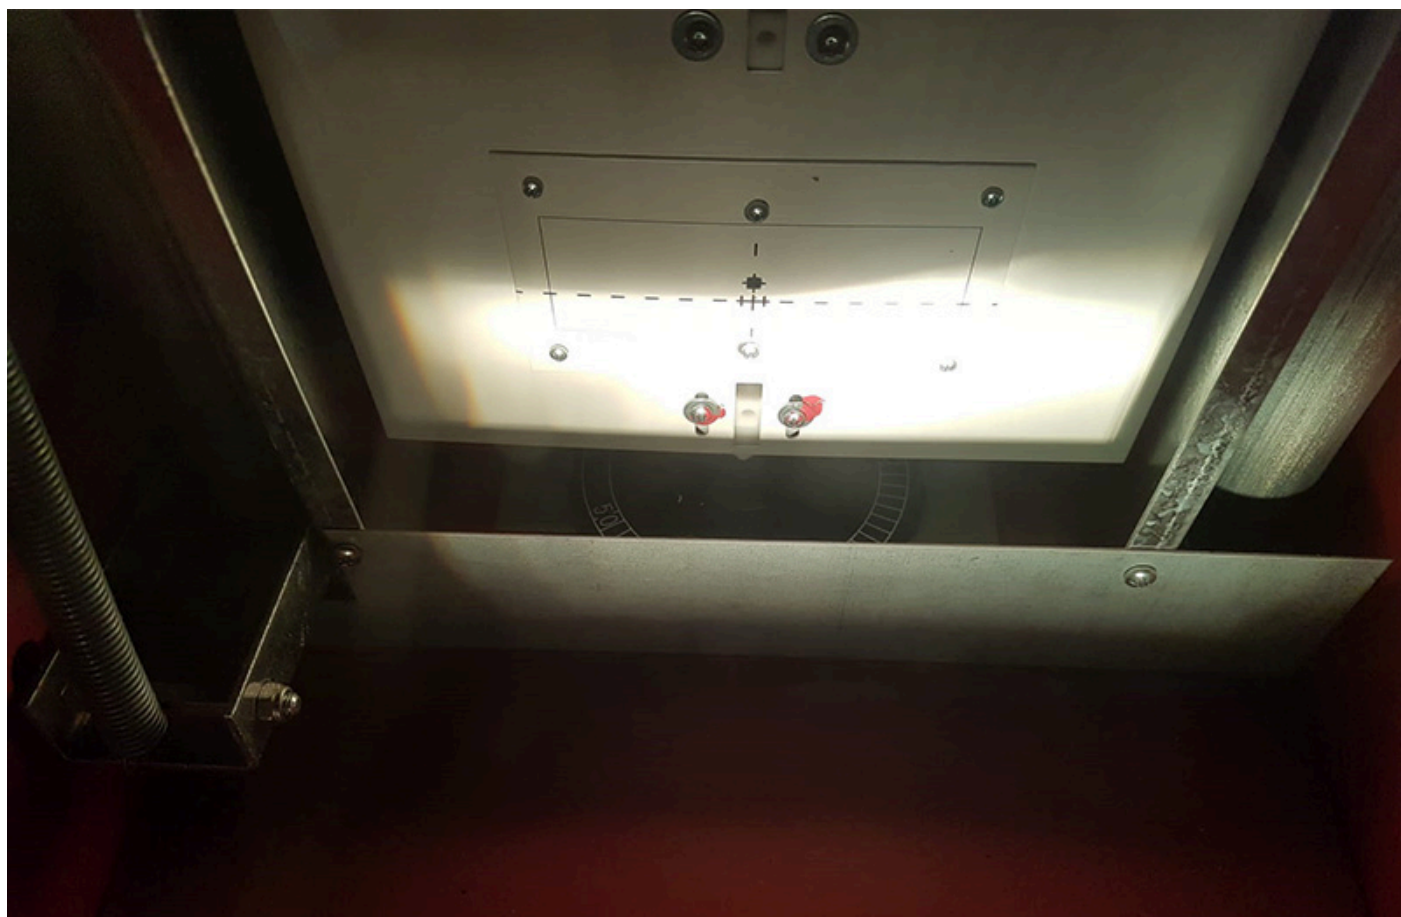


Fig. 2: Límite claro/oscuro y también el ángulo asimétrico claramente visibles

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.