

VW Golf VI - Fallo en el funcionamiento de los elevalunas eléctricos | HELLA

VW

Golf VI

Fecha de fabricación: Semana 41 - 46 2008

Fallo en el funcionamiento de los elevalunas eléctricos

En los vehículos arriba mencionados puede presentarse un fallo en el funcionamiento de los elevalunas eléctricos. Es posible que los cristales, una vez bajados, no puedan volver a subir.

Como causa posible cabría considerar que no están bien remachadas las poleas en los pernos de los rodamientos de los elevalunas.

El fabricante del vehículo ya es consciente de este problema. Se está realizando una revisión para comprobar quién es el fabricante de los soportes de las piezas de las puertas y, en caso necesario, se están sustituyendo dichos soportes. Despues de esta comprobación se coloca en el maletero una pegatina de servicio con el nº de acción: 57C8.

Sin embargo, es de suponer que, por diversos motivos, no se han comprobado o reparado todos los vehículos.

Por favor, tenga en cuenta esta información si tiene alguna reclamación referente a los elevalunas.