

VW Touareg (7P5) - Se enciende el testigo luminoso de control de presión de los neumáticos | HELLA

VW Touareg

(7P5)

Año de fabricación: 2010 – 2014

Se enciende el testigo luminoso de control de presión de los neumáticos

(cuando se circula con las ruedas de invierno)

Si se detecta el problema mencionado anteriormente, puede deberse a que el sensor de presión de neumáticos sea incorrecto o esté defectuoso.

En este caso concreto se han utilizado sensores de presión de neumáticos no conformes para ruedas de invierno.

Para excluir otras causas posibles de fallo, se deben realizar pruebas eléctricas y mecánicas del sistema (de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo), así como una consulta del código de avería mediante un equipo de diagnosis adecuado. (No se almacenaron códigos de avería en la unidad de control del motor)

Si no se detectan más averías, deberán sustituirse los 4 sensores de presión de los neumáticos (nº equipo original: 5Q0 998 270).

Respete siempre las indicaciones del fabricante del vehículo.

Recomendación: Par de apriete para el/los tornillo/s del sensor (4 Nm).

A continuación deberá realizarse una conducción de prueba para verificar el éxito de la reparación.

Atención: ¡Vehículo eléctrico!

¡Componentes de alta tensión, existe peligro de accidente y de lesiones (descarga eléctrica)!

br /> ¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!br />

br /> Nota:br /> Otros modelos afectados

-Passat (3G_)