



VW Touareg - Regeneración defectuosa del filtro de partículas | HELLA

Nota:

¡En tareas de reparación tenga siempre en cuenta las instrucciones de reparación del fabricante del vehículo!

Par de apriete para el/los tornillo/s del sensor (3,5 Nm).

A continuación debe realizarse una conducción de prueba para verificar el éxito de la reparación.

VW Touareg

Modelo 7P5 / Diésel TDI

Año de fabricación: 2010 - 2014R


Regeneración defectuosa del filtro de partículas

Potencia insuficiente del motor

Puede encenderse el testigo luminoso de control del motor

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.

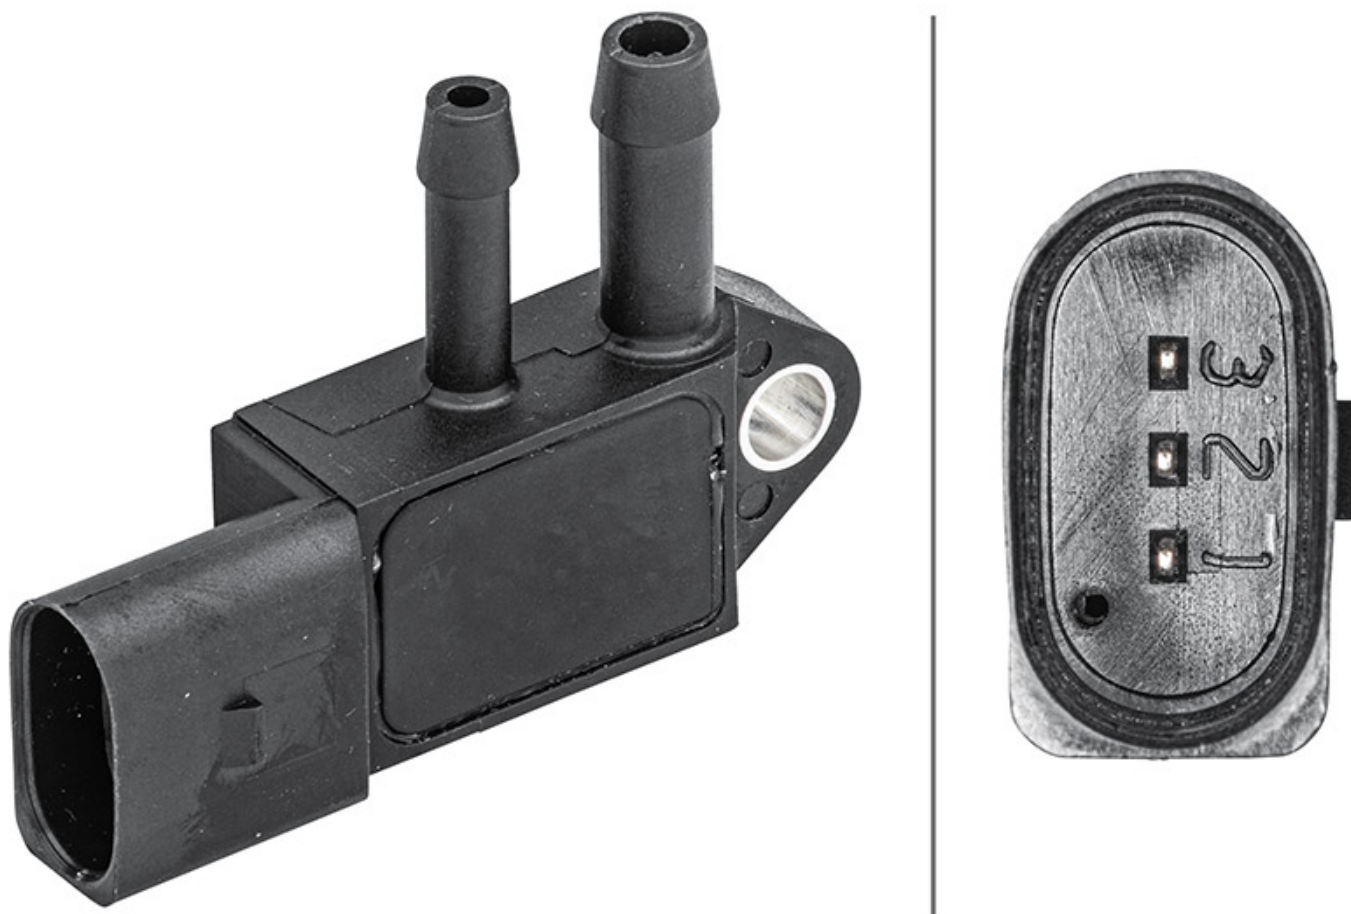

Si se detecta la problemática arriba mencionada, puede deberse a un fallo en el sensor de presión diferencial de los gases de escape.

Para excluir otras causas posibles de fallo, se deben realizar pruebas eléctricas y mecánicas del sistema (de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo), así como una consulta del código de averías mediante un equipo de diagnóstico adecuado.

En primer lugar, compruebe visualmente si las conexiones de los enchufes y las mangueras de los sensores están sucias, y límpielas con los medios adecuados en caso necesario, o sustitúyalas si están dañadas siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.

Si no se detecta ningún fallo, deberá sustituirse el sensor de presión diferencial de los gases de escape.

Número de artículo de Hella

Número de artículo de equipo original

6PP 009 409-231

059 906 051 A