

# **VW Touran - Se activa la luz de freno cuando el sistema de encendido está conectado | HELLA**

**VW**

**Touran**

**Año de fabricación: de 2003 a 2006**

**Se activa la luz de freno cuando el sistema de encendido está conectado.**

Si se detecta el fallo arriba mencionado y además se encienden los testigos luminosos de advertencia del ABS, EPC, ESP en el tablero de instrumentos, puede deberse a una avería en el sensor del embrague (sensor de posición del embrague).

En el sistema del ABS aparece el código de avería 00526 que significa "Señal ininteligible del interruptor de la luz de freno".

En este caso debe comprobarse que el interruptor de la luz de freno funcione correctamente. Si no se detecta ningún fallo, deberá comprobarse el fusible nº 7 de la caja de fusibles, "Batería", en el alojamiento del motor. Si el fusible presenta algún defecto, deberá sustituirse. Si el nuevo también fallara, entonces la avería podría deberse al fallo arriba mencionado en el "sensor del embrague". Debido a la situación descrita y a que la tapa de goma del cilindro transmisor del embrague pudiera estar defectuosa, puede haber entrado agua. Ello puede haber causado el fallo en el sensor Hall o en el fusible. El fabricante ofrece para estos casos un nuevo sensor Hall que aporta mayor estanqueidad.

Indicación:

El hecho de que se encienda la luz de freno al fallar un fusible es una función de seguridad especial de VW.