



VW Transporter T6 - Pérdida de refrigerante

Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Año de fabricación	2015 - 2019
Síntoma	Pérdida de refrigerante

ⓘ Indicación de seguridad importante

El motor pierde refrigerante

Si se determina una pérdida constante de refrigerante en los vehículos mencionados, debe comprobarse si hay fugas en las conexiones de las mangueras de refrigerante o en los radiadores. Se recomienda presurizar el sistema de refrigeración con una herramienta adecuada de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Al buscar la fuga, preste especial atención a la carcasa del termostato. En ella puede producirse una pérdida de refrigerante debido a una junta tórica defectuosa. Al sustituir la junta tórica, asegúrese de que las superficies de contacto en la carcasa del termostato y en el bloque del motor están suficientemente limpias.
A continuación, el sistema de refrigeración deberá llenarse y/o purgarse de aire según las prescripciones del fabricante.

ⓘ NOTA

Al sustituir la junta tórica (06B1211119B) debe sustituirse también el termostato



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.