

Alfa Romeo - Slechte koeling | HELLA

Alfa Romeo

Type: 159

Alle modellen

Slechte koeling

Voortdurend in- en uitschakelen van de compressor

Als bij bovengenoemd model de vermelde fout optreedt, kan dit te maken hebben met een gebrekkig functionerende filterdroger van de airconditioning. Als deze component niet voldoende doorlaatbaar is bij hoge buitentemperaturen kan dit tot drukstijgingen leiden, waardoor de compressor wordt uitgeschakeld. In zo'n geval moet allereerst de hoeveelheid koelvloeistof in het systeem gecontroleerd worden. Als deze hoeveelheid met de aanwijzingen van de voertuigfabrikant overeenkomt, dan moet de filterdroger (A) van de condensor vervangen worden.

(Hella artikelnummer: 8FT 351 335-141). Controleer vervolgens de correcte werking van de airconditioning.

Aanwijzing: houd bij deze werkzaamheden altijd de algemene aanwijzingen voor het opsporen van fouten in airconditioningsinstallaties en de montage-instructies van de voertuigfabrikant in acht.

