

Audi A3 - Verlichting in achterklep werkt niet | HELLA

Audi

A3

Bouwjaar1997 tot en met 2003

Alle modellen

Verlichting in achterklep werkt niet

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan het indringen van water in het achterklepslot hiervan de oorzaak zijn. Verder kan als klacht worden gemeld dat de waarschuwinglamp voor een geopende achterklep op het instrumentenpaneel gaat branden. Door een gat, resp. een scheur in de waterslang van de achterklepruitensproeierinstallatie, komt water in het achterklepslot. In dat geval moet de slang worden vervangen en worden vastgezet met een gemodificeerde klem, evt. de slang extra fixeren met kabelbinders. Het slotmechanisme weer gangbaar maken en voorzien van sprayvet. Ook de elektrische contacten van het slot controleren.