

Audi A3 - Verwarmingscapaciteit te laag | HELLA

Audi

A3

Bouwjaar van 1997 tot en met 2003

Alle motoren met een cilinderblok van gietijzer

Verwarmingscapaciteit te laag

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan een defecte motorkoelvloeistof hiervan de oorzaak zijn.

Door deze vervuilingen (roest, metaaldeeltjes van het gietijzeren blok) verstopen de kleine openingen in de warmtewisselaar, zodat er geen doorstroming meer is.

In dat geval als volgt te werk gaan:

- Motorkoelvloeistof aftappen.
- Thermostaathuis uitbouwen, thermostaat verwijderen en huis weer monteren.
- Het koelsysteem met vers water en Hella reiniger voor koelsystemen 8PE 351 225-841 vullen.
- Koelsysteem ontluchten.
- Motor laten warmdraaien. Verwarming instellen op de hoogste stand en daarna de motor 10 minuten stationair laten draaien.
- Daarna de motor afzetten en laten afkoelen.
- Vloeistof aftappen uit het systeem.
- Systeem weer met schoon water vullen en ontluchten.
- Motor laten warmdraaien.

Verwarmingscapaciteit controleren. Is deze niet verbeterd, moet de warmtewisselaar worden vervangen.

- Daarna de vloeistof weer aftappen.
- Thermostaat weer inbouwen. In dergelijke gevallen raden we aan ook de thermostaat te vervangen.
- Koelsysteem volgens de gegevens van de fabrikant (juiste koelvloeistof en correcte mengverhouding) vullen.

Reiniger für Kältsysteme
cleaning agent for cooling systems
Nettoyant pour systèmes
de refroidissement
Reiniger voor koelsystemen
Limpiador de sistemas de
refrigeración
Detergente per sistemi d'aria



