



Audi A4, A6, A8 en Q7 - Foutcode P3134 en motorcontrolelampje gaat branden

Gegevensblad

Fabrikant	Audi
Model	A4, A6, A8, Q7
Motor	V6 TDI (2,7 L en 3,0 L)
Bouwjaar	2004 - 2010
Symptoom	Foutcode P3134 "Klep inlaatspruitstuk voor luchtstroom bank 1"; motorcontrolelampje brandt.




Foutcode P3134 "Klep inlaatspruitstuk voor luchtstroom bank 1" op Audi A4, A6, A8 en Q7

Dit probleem treedt meestal op bij voertuigen met een hoge kilometerstand. Een mogelijke oorzaak hiervan is te veel speling in het aslager of in de kogelkoppen van de drijfstang van de inlaatspruitklep. Een defect kan gemakkelijk worden opgespoord door visuele inspectie met gelijktijdige handmatige bediening.

De inlaatspruitstukklep en de actuator zijn een eenheid en moeten in geval van reparatie volledig worden vervangen.

Reparatie-instructie:shy /> Na vervanging moet de nieuwe klep van het inlaatspruitstuk met behulp van een diagnoseapparaat in de regeleenheid worden ingeleerd. Bij de mega macs gebeurt dit in het menupunt "Basisinstelling", zoals weergegeven in de afbeelding.

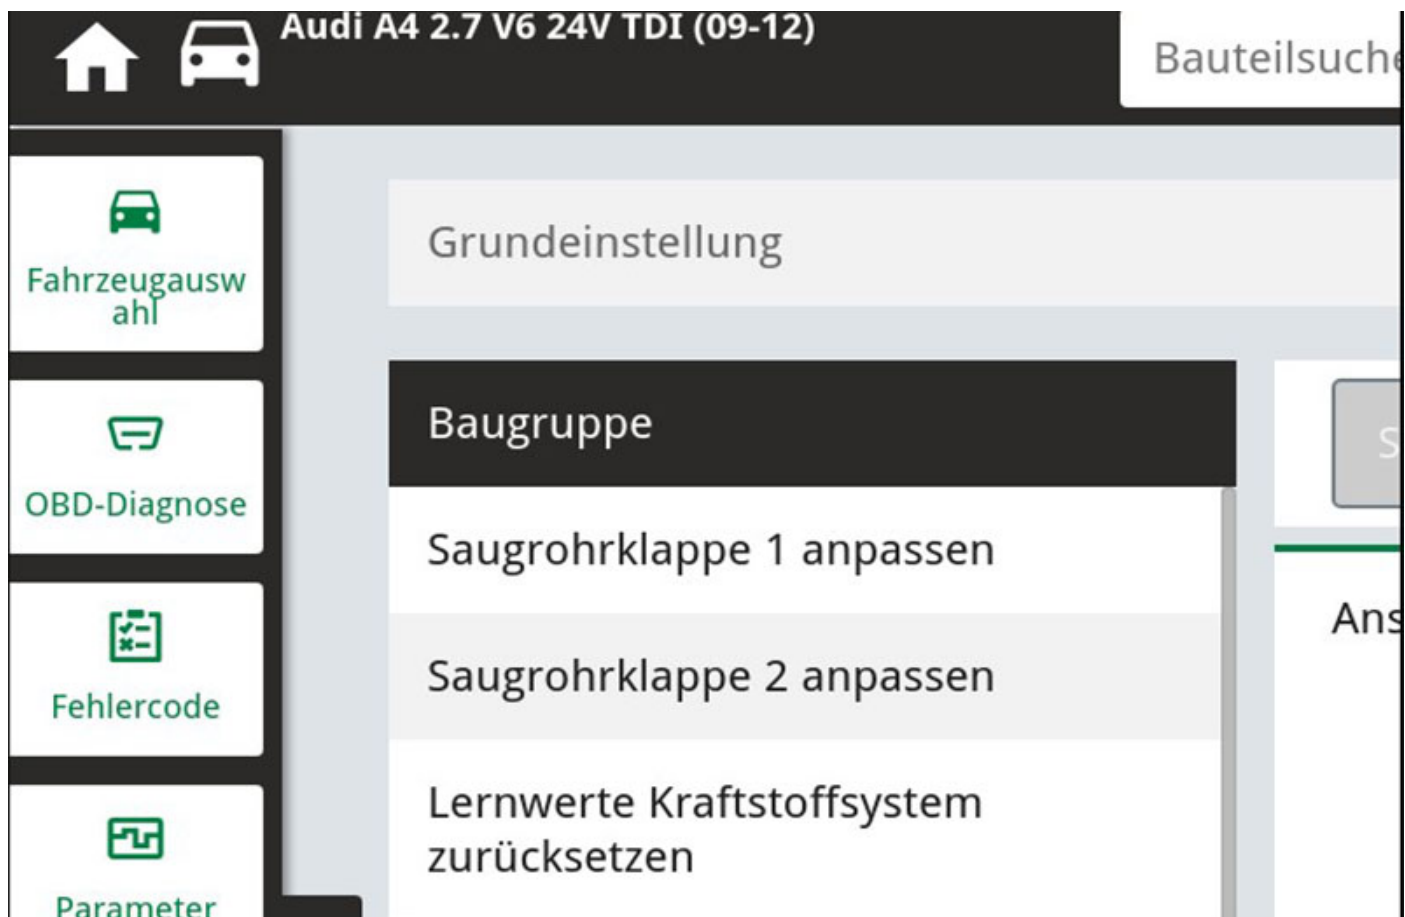

mega macs menupunt "Basisinstelling"