

Audi A4 - Slecht of wisselend gedrag bij stationair draaien | HELLA

Audi A4

2,0i 16V TSFI Quattro

Motorcode: CDNC

Bouwjaar: 2009-2012

Slecht of wisselend gedrag bij stationair draaien

Fluitende geluiden bij stationair draaien

Motorcontrolelampjes branden

Storingscodes:

P0507 toerental boven nominale waarde

P2187 Te dun mengsel bij stationair toerental

Als het bovengenoemde defect in verband met de getoonde foutcodes wordt gevonden, kan een mogelijke oorzaak een defecte olieafscheider (afbeelding) van de carterventilatie aan het kleppendecksel zijn.

In de behuizing van de olieafscheider zijn drukregel- en terugslagkleppen ingebouwd om de afzuiging van de blow-bygassen afhankelijk van het motortoerental en de drukverhouding in de motor te regelen. Bij een storing kan dit leiden tot schommelingen van het toerental en een verhoogd olieverbruik. In sommige gevallen valt het voertuig onmiddellijk na het starten uit.

Reparatie-instructie!

De olieafscheider moet in geval van schade volledig worden vervangen, omdat deze niet kan worden gedemonteerd of gereinigd.

Neem in dit verband de desbetreffende reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!

