



BMW 1-serie - Buitenspiegels klappen niet in bij gebruik van de afstandsbediening

Gegevensblad	
Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	1-serie (F40)
Motor	Alle modellen zonder Keyless-systeem
Bouwjaar	2019 -
Symptoom	Inklapfunctie spiegel / centrale vergrendeling



Inklapfunctie van spiegels defect en centrale vergrendeling mogelijk beïnvloed

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat de buitenspiegels niet inklappen wanneer het voertuig met de afstandsbediening wordt vergrendeld. Bovendien kan de vergrendelingsfunctie worden beïnvloed bij gebruik van de afstandsbediening. Dit kan worden veroorzaakt door een softwarefout in de multifunctionele regeleenheid. Om deze storing te verhelpen, moeten vooraf de accu en de boordspanning worden gecontroleerd. Als er nog een sleutel met afstandsbediening is, moet worden gecontroleerd of de functie hiermee wel werkt. Bovendien moeten de foutgeheugens worden uitgelezen en zo nodig gewist. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan een software-update van de motorregeleenheid worden uitgevoerd om het probleem op te lossen. Een software-update kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via Hella-Gutmann macsRemote Services of een diagnoseapparaat uit de Mega-Macs-serie dat geschikt is voor PassThru. Bovendien is een geregistreerde toegang tot het onlineportaal van de voertuigfabrikant vereist. Als er geen geschikte apparatuur beschikbaar is, neem dan contact op met een geautoriseerde vakgarage.

