


BMW 3-serie (E46) - Uitval van de lichthoogteregeling | HELLA

BMW


3-serie (E46)

Uitval van de lichthoogteregeling

Indien de koplampen in de onderste regelpositie worden bewogen, dan is er meestal een fout in het systeem van de lichthoogteregeling. Het naar beneden bewegen van de koplampen signaleert de fout, omdat geen controlelamp in de cockpit oplicht. In een dergelijk geval als volgt te werk gaan:

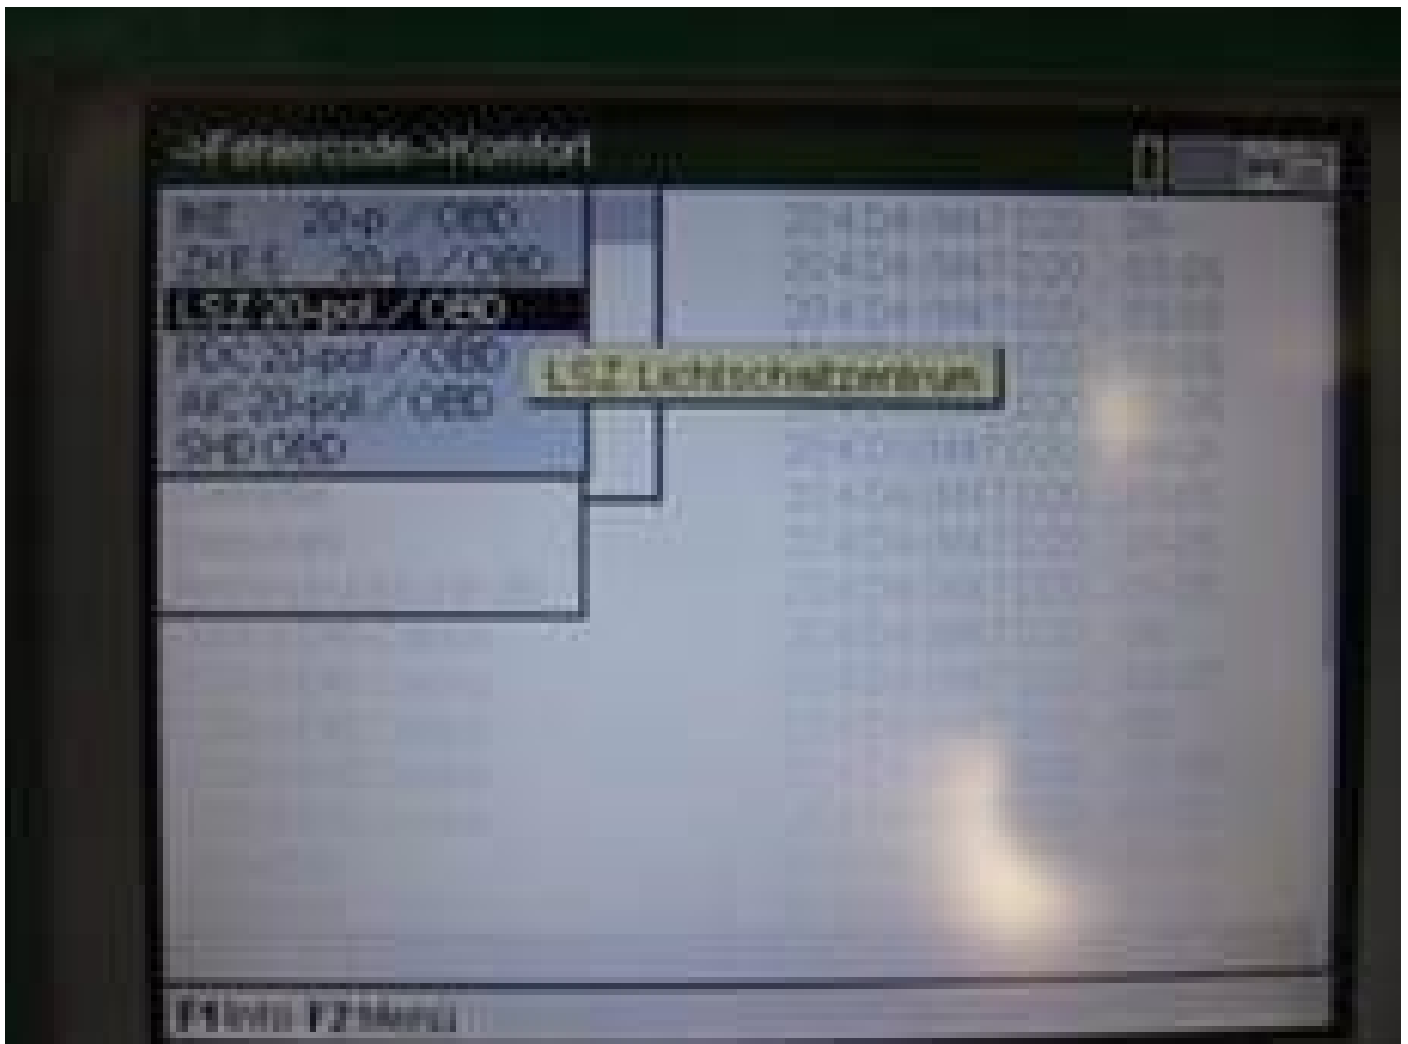

2. In dit geval wordt een foutieve spanningsvoeding aan de voorste niveausensor van het voertuig geïdentificeerd (z. afb.2).

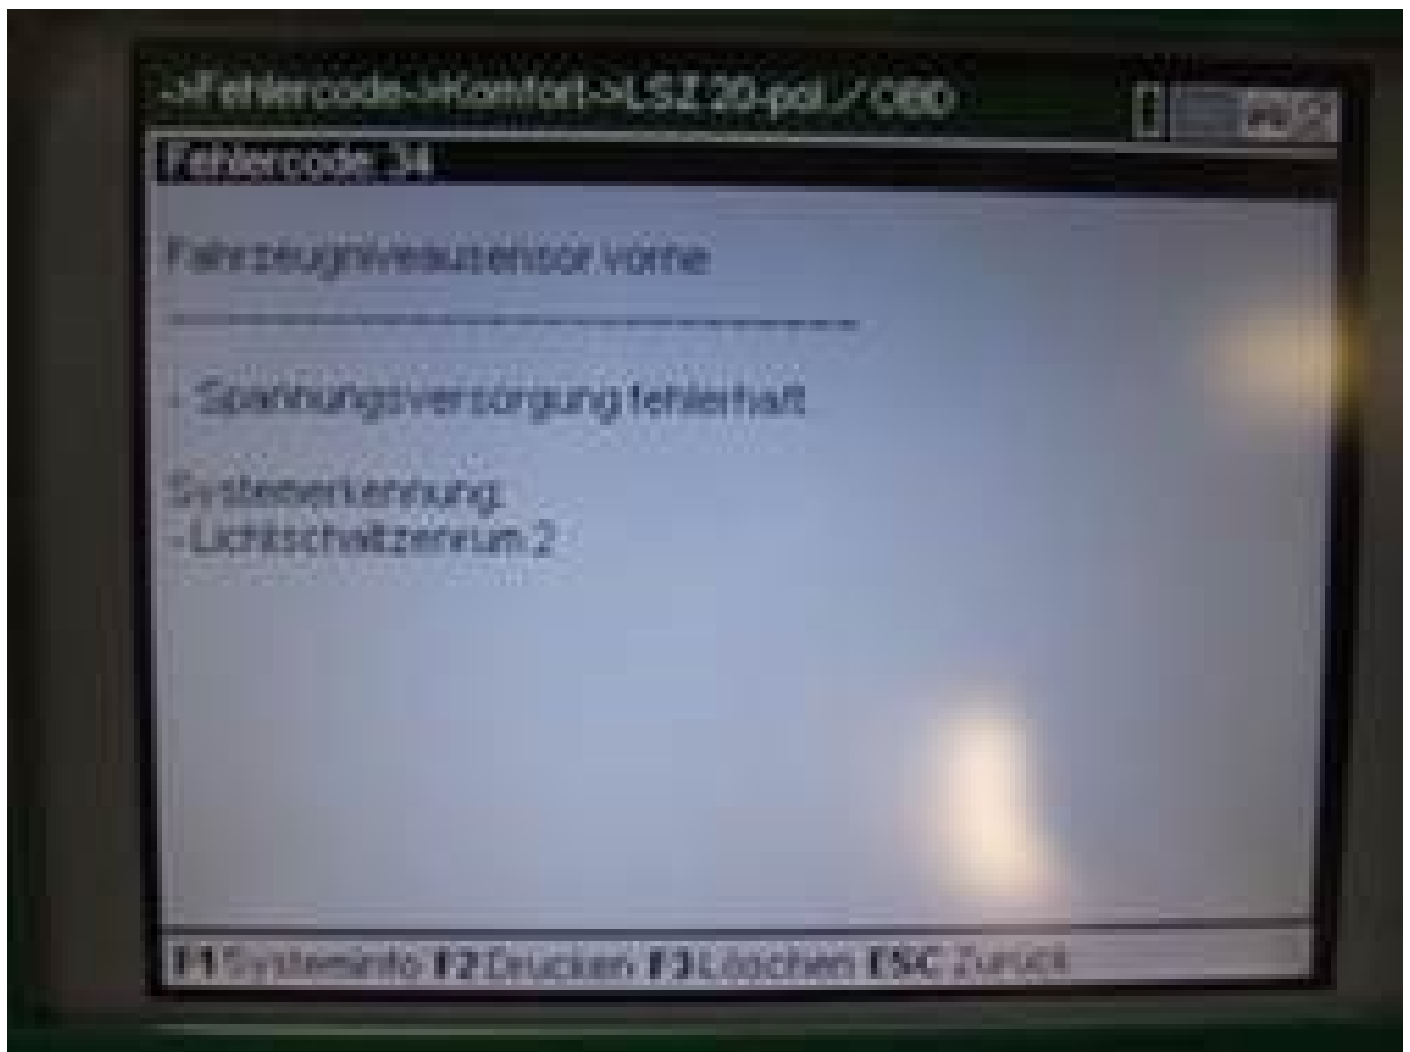

4. Voertuig optillen en de stekkerverbinding en bedrading van de sensor controleren op eventuele schade en corrosie. Indien daar geen klachten te vinden zijn, dan kan uitgegaan worden van een interne fout in de sensor.

