



BMW 3-serie Gran Turismo - Loeiend geluid vanuit de onderkant van het voertuig

Gegevensblad

Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	3-serie Gran Turismo
Type	F34
Bouwjaar	vanaf 2013
Symptoom	Loeiend geluid vanuit de onderkant van het voertuig, vanaf een rijsnelheid van 90 km/u.




BMW 3-serie Gran Turismo - Loeiend geluid

Als bovengenoemd probleem wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak een te grote opening bij de overgang tussen de voorste en de middelste bodemplaat zijn.

Oplossing:

- Verwijder eerst de middelste beschermkap aan de onderkant van het voertuig.
- Reinig het op de afbeelding gemarkeerde gebied grondig en breng het schuimrubberen blok OE nr. 16111181918 aan volgens de instructies van de voertuigfabrikant.
- De middelste beschermkap aan de onderkant van het voertuig terugplaatsen.

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

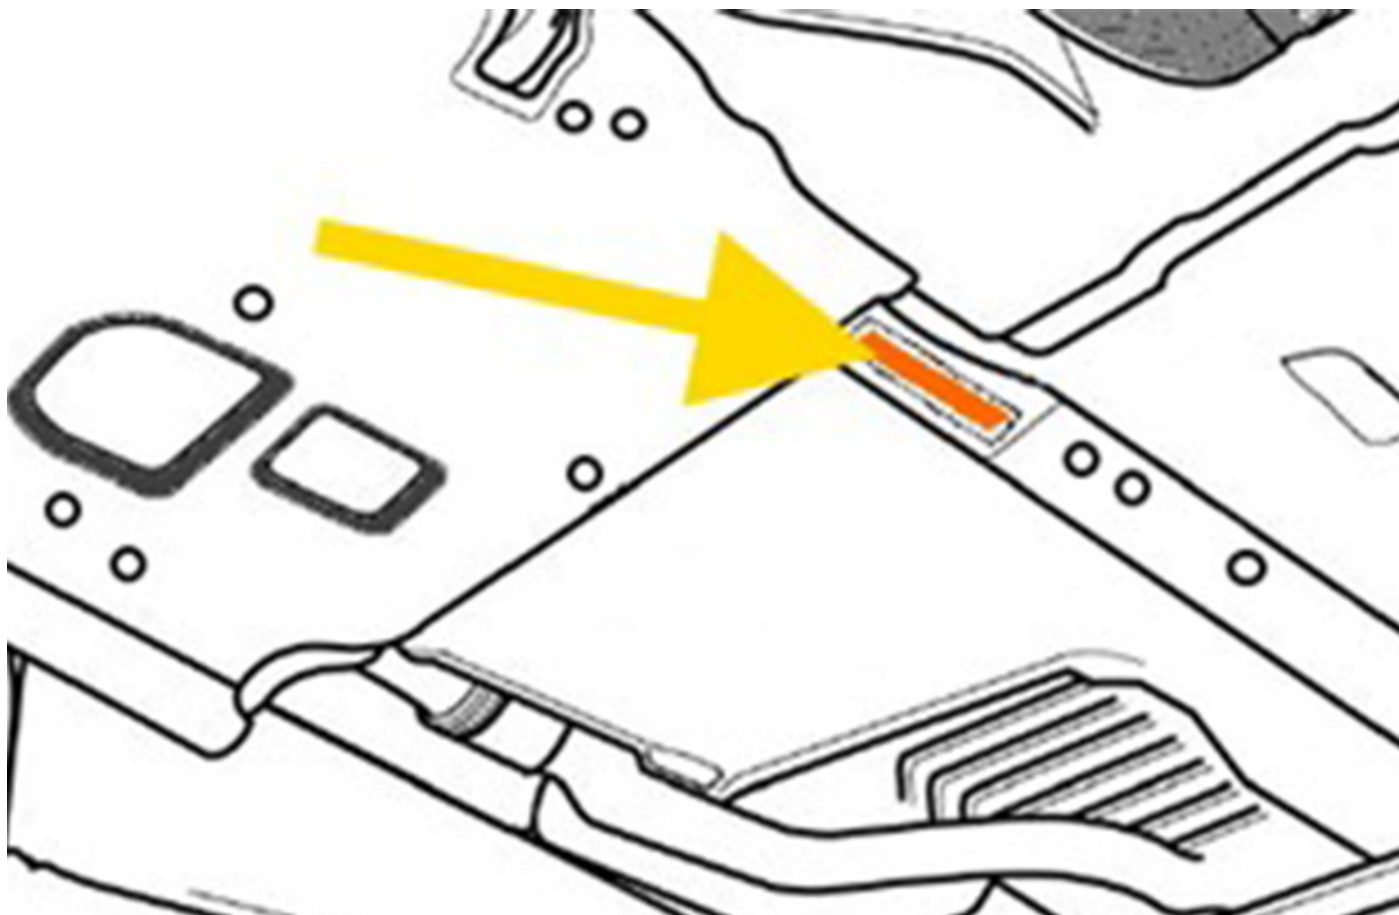

Reinig het op de afbeelding gemarkeerde gebied grondig en breng het schuimrubberen blok OE nr. 16111181918 aan volgens de instructies van de voertuigfabrikant.

Instructie

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!