

BMW 5-serie - Controlelampjes van de airbag en ABS branden | HELLA

BMW

5-serie, E60

Vanaf bouwjaar 2003

Controlelampjes van de airbag en ABS branden

Radio werkt niet

Stoelverwarming werkt niet

Lage laadtoestand van de accu

Wanneer bij bovengenoemde voertuigmodellen de foutcodes 10665 “fout in accubewaking”, 24015 “fout in ABS-voeding” en 37840 “fout in airbagvoeding” worden weergegeven, dan kan dit samenhangen met een vervanging van de accu. Nadat een accu is vervangen, moet de nieuwe accu in het energiebeheer geregistreerd worden. Als u dit niet doet, gebruikt de regeleenheid de opgeslagen laadgegevens van de oude accu. Als er onregelmatigheden worden geconstateerd, schakelt de regeleenheid enkele comfortfuncties ten gunste van het startvermogen van het voertuig uit. In dit geval moet de accu gecontroleerd, opgeladen of vervangen worden. Vervolgens moet de accu in de regeleenheid geregistreerd worden. Hierdoor wordt de kilometerstand automatisch opgeslagen en worden de opgeslagen meetwaarden zoals de laadtoestand van de accu, stroom, spanning en temperatuur gewist en opnieuw geïnitieerd.

Deze functie vindt u als volgt in mega macs:

Voertuigselectie → Diagnose → Codering → “Accuregistratie”.

Verwijder aansluitend de opgeslagen fouten uit de betreffende regeleenheden.

Neem hierbij de demontage- en montage-instructies van de voertuigfabrikant in acht.

br />br />