

BMW 5-serie - SRS-waarschuwingsslampje gaat branden | HELLA

BMW

5-serie

Type: E39

SRS-waarschuwingsslampje gaat branden

Bij de bovengenoemde voertuigen kan door het indringen van water in het voertuiginterieur het SRS-waarschuwingsslampje gaan branden.

Het indringen van water door het geluiddempende materiaal bij de voor- en achterportieren heeft doorgaans een doordenking van de vloerbedekking in het voertuiginterieur tot gevolg.

Hierdoor kan werking van de elektronische systemen bij de bodemplaat negatief worden beïnvloed.

Voor het verhelpen hiervan, moet de deurbekleding worden gedemonteerd, het geluiddempende materiaal op vocht worden gecontroleerd en evt. met afdichttape worden afgedicht.

De betreffende elektronische componenten moeten worden gecontroleerd op vocht en corrosie en worden gedroogd.

Geluiddempende materialen en vloerbedekking in het voertuiginterieur daarna op een geschikte manier laten opdrogen.