

BMW Alle modellen - Elektronisch stabiliteitsprogramma uitgevallen (DSC) | HELLA

BMW

Serie: F10, F11, F12, F13, F18, F25

Alle modellen

Elektronisch stabiliteitsprogramma uitgevallen (DSC)

ESP-waarschuwinglamp brandt

Storingscode: 480A66

Als de hierboven genoemde storing in combinatie met de Check Control-melding „DSC uitgevallen / geen rijstabilisatie“ in het combi-instrument wordt weergegeven, kan dit verschillende oorzaken hebben. Meestal treedt de storing op bij actieve Auto Hold-functie en tijdens het starten. In enkele gevallen kan de storing ook door de bestuurder worden geactiveerd als deze zijn voet bij het starten te lang op het rempedaal laat rusten (rijden met twee voeten).

Controles

Om de oorzaak te vinden, moeten de volgende controles worden uitgevoerd:

Rempedaalschakelaar controleren op juiste positie en werking
Werking en terugzetvermogen van het rempedaal controleren
Elektrische bedrading en stekkerverbindingen van de betrokken series controleren

Neem in dit verband de desbetreffende reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!