



BMW F33 - Geen geluidswaarschuwing

Data sheet	
Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	F33
Motor	2.0i
Motorcode	N20
Bouwjaar	2015
Symptoom	Geen geluidswaarschuwing en geen akoestische waarschuwingen
Aanbevolen tool	mega macs X

Important safety note

Permanente uitval van de geluidswaarschuwing en klotsgeluiden in het interieur van het voertuig

Bij het bovengenoemde voertuigtype is het mogelijk dat de volledige geluidswaarschuwing uitvalt. Bovendien zijn tijdens het rijden klotsende geluiden hoorbaar in het interieur van het voertuig. Als een van de bovenstaande klachten zich voordoet, moet als eerste de audioversterker gecontroleerd worden op het binnendringen van vocht. Als tijdens de visuele inspectie van de versterker sporen van water zichtbaar zijn, moet speciale aandacht worden besteed aan de waterafvoer bij het bedieningsmechanisme van de achterrauiten. Als het water hier niet goed weg kan lopen, verzamelen zich grote hoeveelheden in de waterafvoeren, die na verloop van tijd kunnen overlopen in de bagageruimte. Dit defect kan worden veroorzaakt door vuilophoping in de waterafvoer en tussen de dorpel en de afvoer. Om dit te testen, kan water op de achterste zijruiten worden gegoten. Dit komt via de zijruiten in de waterafvoeren terecht en moet van daaruit naar buiten worden afgevoerd. Tijdens de test moet water zichtbaar weggelopen in het gebied voor de achterwielen. Als de afvoeren verstopt zijn, kan het helpen om de onderste pluggen van de waterafvoeren schoon te maken en te verwijderen. Voor het reinigen moeten de dorpelbekleding en de zijbekleding aan de onderzijde worden verwijderd volgens de instructies van de fabrikant.

Na het reinigen van de onderdelen moeten de pluggen in beide waterafvoeren worden verwijderd. Na deze maatregelen zou het water weer goed moeten weglopen. Als andere onderdelen beschadigd zijn door het binnendringen van water, moeten deze worden gerepareerd volgens de instructies van de fabrikant. Het probleem werd onderkend door de autofabrikant en opgelost als onderdeel van een werkplaatsactie. Dit probleem kan ook bij andere voertuigmodellen met vergelijkbare uitrustingsvarianten optreden.

Instructie

Neem in dit verband ook altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!