

BMW-Mini-Cooper - Sporadische storing van het instrumentenpaneel | HELLA

Mini

BMW-Mini-Cooper

Bouwjaar:

11/2003 - 01/2004

Motorcode: W10 B16A

Alle modellen zonder autonavigatiesysteem

Sporadische storing van het instrumentenpaneel

Als bij deze auto's sprake is van bovengenoemde klacht, is een mogelijke oorzaak een slecht contact in de 12-pins multistekker van het instrumentenpaneel.

Inspecteer in geval van klachten de 12-pins multistekker van het instrumentenpaneel. Als de multistekker een doorzichtige afdekking heeft, moet hij worden vervangen door de gewijzigde uitvoering die door de fabrikant wordt aangeboden.

Controleer ook of de stekkers van de elektrische contacten/leidingen in de nabijheid van het instrumentenpaneel goed zijn vastgeklikt en of de bekabeling juist is gelegd.

Stekkerafdekking:

Reserveonderdeelnr.: 61.13.8.365.906