

# **BMW Mini - Motorcontrolelampje brandt | HELLA**

**Mini**

**BMW-Mini: R50/ R52/ R53**

**Alle modellen met motorcode W10/ W11**

**Bouwjaar: 2002 - 2006**

**Ingesloten lucht in het koelsysteem.**

**Motorcontrolelampje brandt.**

Als bij bovengenoemde voertuigen de koelvloeistoftemperatuurindicatie schommelt of het motorcontrolelampje gaat branden, wordt dit mogelijk veroorzaakt door ingesloten lucht in het koelsysteem dan wel in het koelvloeistofcircuit. Tevens kan de storingscode P0128 zijn opgeslagen.

De storingscode P0128 staat voor de storing "koelvloeistofthermostaat, koelmiddeltemperatuur onder de thermostaatregeltemperatuur".

Om de oorzaak van de storing te verhelpen oftewel het koelvloeistofcircuit optimaal te ontlichten wordt het gebruik van een vacuümradiatorvultool aanbevolen.

Bijvoorbeeld:

- 8PE 185103-271 Hella Nussbaum Solutions