



BMW X3 F25 - DSC-waarschuwinglampje sporadisch actief

Gegevensblad	
Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	X3 F25
Motor	elke
Bouwjaar	tot 08,2016
Symptoom	DSC-waarschuwinglampje sporadisch actief. Uitval van verschillende systemen mogelijk



Waarschuwinglampje dynamische stabiliteitsregeling (Dynamic Stability Control - DSC) gaat sporadisch branden - Verdere uitval van diverse systemen mogelijk

Het DSC-waarschuwinglampje kan sporadisch gaan branden bij de bovengenoemde voertuigseries. Daarnaast kunnen er verschillende Check Control-meldingen worden weergegeven in de instrumentengroep. Als tijdens de diagnose geen duidelijke fouten worden gedetecteerd in de periferie van de betrokken systemen, moet er speciale aandacht worden besteed aan de kabelboom in de wielkast rechtsvoor.

De ruitensproeiervloeistof die van de voorruit afstroomt, kan de ommanteling van de individuele leidingen doen uitzetten. Water in de kabelboom kan leiden tot corrosie en een verhoogde contactweerstand. Verwijder voor verdere tests de wielkastbekleding rechtsvoor. Controleer de kabelboom in dit gebied op uitgezette kabelisolatie, corrosie op de kabels en stekkerverbindingen.

Als hier een defect wordt ontdekt, moet de kabelboom worden vervangen. Om verdere schade te voorkomen, biedt de autofabrikant een speciale waterafvoerbak aan. Onderdeelnummer: 6112 6825706



OPMERKING

Neem in dit verband ook altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!

