

BMW i3 (I01) - Storing van de centrale elektrische installatie | HELLA

BMW

i3 (I01)

Bouwjaar: 2013

Storing van de centrale elektrische installatie

Stuurbekrachtiging, radiatorventilator en rijdynamiekregeling werken niet

Als het bovengenoemde probleem wordt gedetecteerd, kan een mogelijke oorzaak zijn dat de zekeringen niet correct/volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd.

Reparatie-instructie

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

Als er geen verdere storingen worden gevonden, moet de B+ verdeler (zekeringskast) worden vervangen, deze bevindt zich rechts in de motorruimte (boven de accu).

br /> Onderdeelnummer reserveonderdeel

-Zekeringskasten OE Nr. 61 14 9 321 027

AANWIJZING:

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!

strong>br /> Opgelet: elektrisch voertuig!/strong>

Hoogspanningscomponenten, er bestaat gevaar voor ongelukken en verwondingen (elektrische schokken)!