

Citroën C Crosser - Uitval van de remlichten | HELLA

Citroën

C- Crosser

Bouwjaar: 2007 - 2009

Uitval van de remlichten

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt geklaagd over uitval van de remlichten (waarschuwinglampje in het instrumentenpaneel licht op).

Het bovengenoemde probleem wordt veroorzaakt door een defecte remlichtschakelaar (siliconenverontreiniging op de contacten).

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de erkende dealer wordt bij de betrokken voertuigen de defecte remlichtschakelaar door een nieuw exemplaar vervangen.

Ga voor het uitbouwen van de remlichtschakelaar als volgt te werk:

- Bekleding over de pedalen verwijderen
- Schakelaar een kwartslag naar links draaien
- Schakelaar verwijderen
- Stekker losmaken
- De remlichtschakelaar wordt in omgekeerde volgorde van de verwijdering aangebracht
- Na de aanbrenging de remlichtschakelaar op correcte werking controleren