

Citroën C2 - Uitvallen van stuurbekrachtiging | HELLA

Citroën

C2

Alle voertuigen met stuurbekrachtiging, bouwjaar tot december 2007

Uitvallen van stuurbekrachtiging

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan een defecte koppelsensor hiervan de oorzaak zijn. De storing wordt opgemerkt door de klant door een verhoogde krachtsinspanning. Daarnaast kunnen ook foutcodes C 1400 en C1413 (koppelsensor, signaalfout, koppelsensor, functiestoring) zijn opgeslagen. Vóór het vervangen van de koppelsensor moet worden gecontroleerd of de stekkerverbindingen bij het stuurapparaat van de elektronische stuurbekrachtiging goed vastzitten (zie afb.). Ook door een slecht contact kan de bovenstaande storing ontstaan.